



改善箇所説明図



クラッチ制御用油圧バルブ



バルブボディ(A 視)

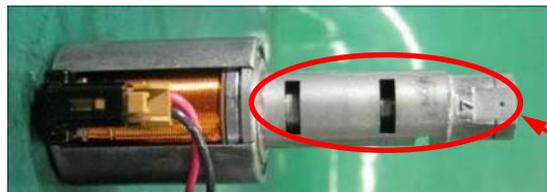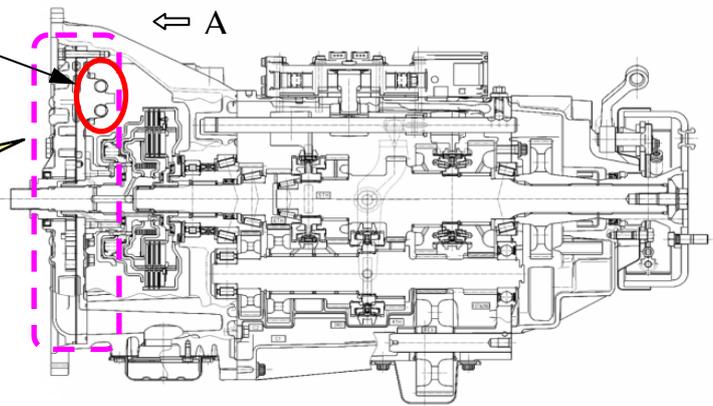

クラッチ制御用油圧バルブ

基準不適合発生箇所

小型トラック・バスの機械式自動変速機において、油圧回路部品(バルブボディ)製造時の内部洗浄が不適切なため、異物が回路内に残留しているものがある。そのため、クラッチ制御用油圧バルブの作動不良が生じて、変速ショック、変速不良等が発生し、最悪の場合、車両減速停止する際等にエンストしたり、ギヤ段のニュートラル固定により発進できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、油圧回路の洗浄を実施する。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LT124」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近

バス：アクセルペダル右部壁面