

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

### 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成26年2月27日

改善対策届出番号	446	改善対策開始日	平成26年2月28日	
届出者の氏名又は名称	五羊-本田摩托（広州）有限公司 総経理 尾形 淳史 製作国：中華人民共和国 製作者名：五羊-本田摩托（広州）有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースの配索指示が不適切なため、燃料ホースとブリーザーチューブクランプが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動で燃料ホースが摩耗し、最悪の場合、穴が開いて燃料が漏れるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、燃料ホースを新品に交換するとともに、燃料ホースとブリーザーチューブを固定する樹脂クランプを取付ける。			
不具合件数	2件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JA09	「ベンリィ110」 「ベンリィ110プロ」	JA09-1000034～JA09-1005337 平成23年11月9日～平成25年11月11日	5,276	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月9日～平成25年11月11日	(計5,276台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。