



改善箇所説明図

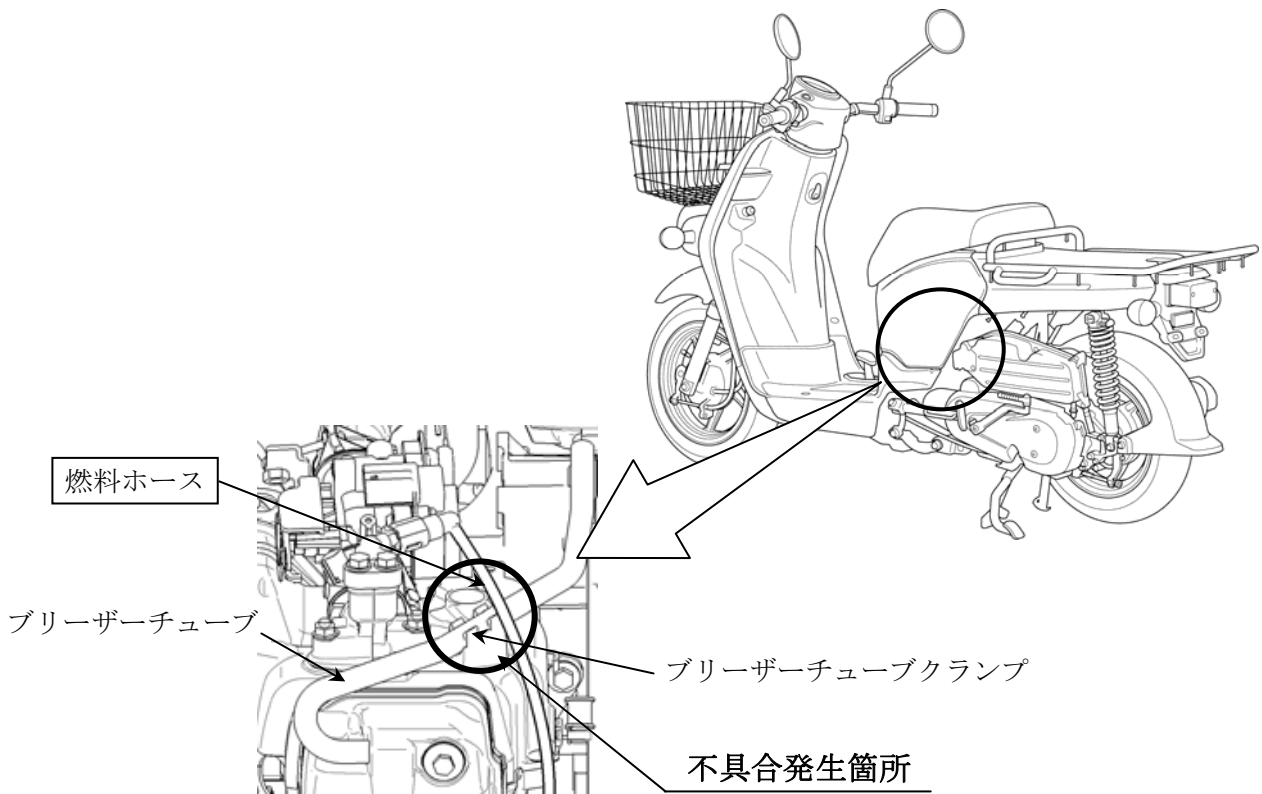

燃料ホースの配索指示が不適切なため、燃料ホースとブリーザーチューブクランプが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動で燃料ホースが摩耗し、最悪の場合、穴が開いて燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ホースを新品に交換するとともに、燃料ホースとブリーザーチューブを固定する樹脂クランプを取付ける。

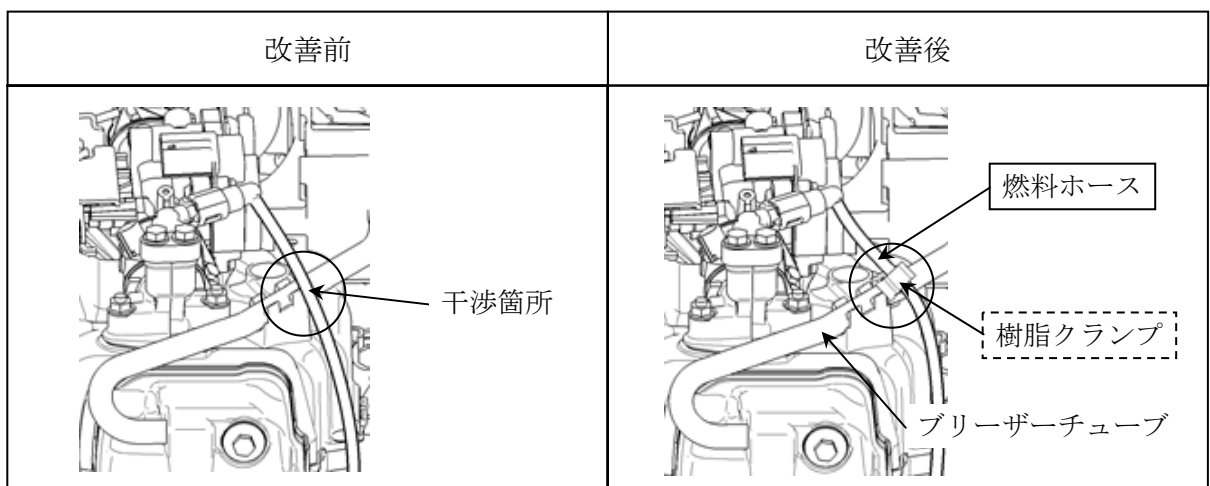

注： は交換部品を示す。 は取付け部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。