

三菱自動車工業株式会社による自主改善の実施について

三菱自動車工業株式会社から、後付用品として販売したヘッドランプマナースイッチにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 26 年 6 月 13 日
不 具 合 の 内 容	後付用品として販売したヘッドランプマナースイッチの基板を固定する台座の構造が不適切なため、熱膨張・収縮の繰り返しにより、台座と基板間のはんだ部に亀裂が発生するものがある。 そのため、亀裂部が一時的に導通不良となり、最悪の場合、方向指示器、前照灯等が不灯となるおそれがある。
改 善 の 内 容	ヘッドランプマナースイッチを対策品と交換する。
ク レ ー ム 件 数	0 件
事 故 の 有 無	0 件
使用者に周知させるための措置	・販売店を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・三菱自動車工業㈱のインターネットホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
ヘッドランプ マナースイッチ	MZ607354	平成 15 年 5 月～ 平成 26 年 2 月	2,173 個	三菱 シャリオグランデ ^イ ス (N84W, N86W, N94W, N96W) 三菱 パジエロ (V63W, V65W, V68W, V73W, V75W, V77W, V78W) 三菱 コルト (Z21 系, Z22 系, Z23 系, Z24 系, Z25 系, Z26 系, Z27 系, Z28 系) 三菱 エアトレック(CU2W, CU4W, CU5W) 三菱 ランサー(CS2 系, CS5 系, CS6 系) 三菱 グランデ ^イ ス(NA4W) 三菱 デ ^イ オン(CR5W, CR6W)
オートライト コントロール ^{*1}	MZ590659	平成 15 年 5 月～ 平成 23 年 10 月	403 個	三菱 エアトレック(CU2W, CU4W, CU5W)
	MZ590673	平成 15 年 5 月～ 平成 24 年 9 月	7 個	三菱 ミラージュ ^イ ンコ ^ク (CQ1A, CQ2A, CQ5A)
	MZ607356	平成 15 年 5 月～ 平成 26 年 2 月	657 個	三菱 ランサー (CS2 系, CS5 系, CS6 系, CT9 系)
	MZ607377	平成 15 年 5 月～ 平成 23 年 8 月	170 個	三菱 デ ^イ オン(CR5W, CR6W)
		合計	3,410 個	

*1：操作部であるヘッドランプマナースイッチと、光センサー部で構成。

※車両が特定できたものについては、同日、届出番号「3363」でリコール届出を行います。

問い合わせ先

三菱自動車お客様相談センター

電話番号 0120-324-860