

連絡先 : 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
--

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年10月10日

リコール届出番号	外-2096	リコール開始日	平成26年10月10日
届出者の氏名又は名称	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル 代表取締役 上野 金太郎 TEL : 0120-086-880 ホームページ : <a href="http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html">http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html</a>		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリング・カップリング・ロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、カップリングとシャフトの接続作業が不適切なため、完全に接続されていないものがある。そのため、走行時等の振動で接続が緩み、ハンドルのガタや異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、接続が外れてかじ取りが出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カップリングとシャフトの接続状態を点検し、接続が不完全な場合は適切に接続し直す。また、シャフトやカップリングに緩みによる損傷がある場合は、損傷したものを新品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2096 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402F019372～WDD2050402F077001 平成26年4月28日～平成26年9月16日	2,003	
	RBA-205042	「C200」	WDD2050422F000963～WDD2050422F077011 平成26年4月23日～平成26年9月16日	1,166	
	RBA-205042C		WDD2050422F000956～WDD2050422F075940 平成26年4月28日～平成26年9月16日	524	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年4月23日～平成26年9月16日	(計3,693台)	

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。