
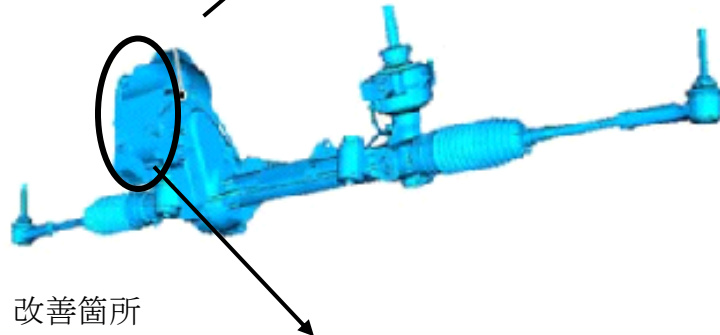


## 改善箇所説明図

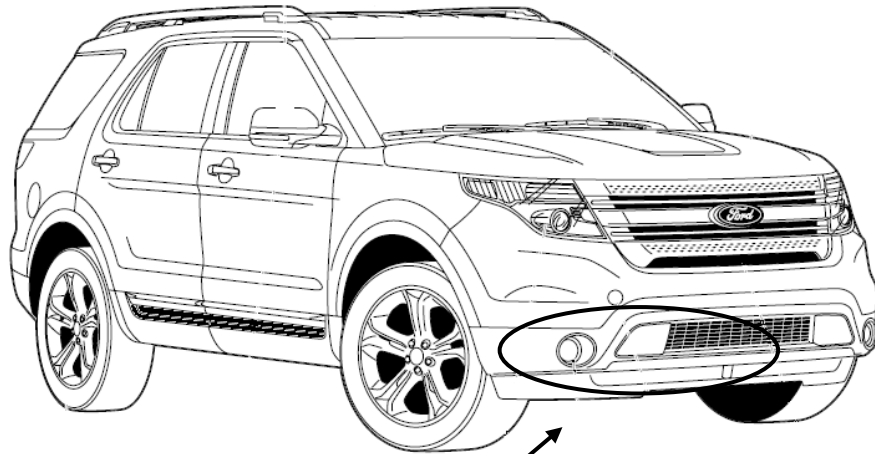

改善箇所

パワーステアリング制御モジュール  
(電動パワーステアリングギヤボックスと一体構造)

### 不具合の内容

電動パワーステアリングギヤボックスにおいて、内部部品の製造が不適切なため、電気信号の通信障害が発生するものがある。そのため、フェールセーフ機能が作動して、パワーアシストが停止することでハンドル操作に支障をきたすおそれがある。


### 改善の内容

全車両、通信障害が発生した場合であってもパワーアシストを継続するようパワーステアリング制御モジュールのプログラムを変更する。

また、パワーステアリング制御モジュールを点検し、既に通信障害の故障が発生している場合には、電動パワーステアリングギヤボックスを良品に交換する。

なお、電動パワーステアリングギヤボックスの供給に時間を要するため、交換が必要なユーザーに対しては、準備が出来次第、再度連絡する。

識別：フロントドア右側のドアチェッカーボルトに黄色いペイントを塗布する。

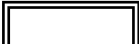注：  内はプログラム変更する部品を示す。