

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月12日

リコール届出番号	3465	リコール開始日	平成26年11月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（ボールジョイント）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪緩衝装置のロアアームとナックルアームを連結しているボールジョイントにおいて、ナックルアームとボールジョイントを締結した後の部品搬送工程の管理が不適切なため、搬送設備がボールジョイントのゴム製ブーツ部と干渉して、ブーツが損傷することがある。そのため、ブーツ損傷部からグリースが漏れて、ボールジョイントが早期に摩耗し、最悪の場合、ボールジョイントがナックルアームから外れ、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ゴム製ブーツを点検し、損傷のあるものはボールジョイントを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外車両製造工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3465のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ACV40	「カリ」	ACV40-3211821～ACV40-3213258 平成23年 3月 8日～平成23年 6月30日	115	
	DBA-ACV45		ACV45-0004278～ACV45-0004293 平成23年 3月 8日～平成23年 6月29日	16	
	DAA-AVV50		AVV50-1000001～AVV50-1041467 平成23年 7月13日～平成26年 8月 4日	40,926	
ダイハツ	DAA-AVV50N	「アルティス」	AVV50-1014613～AVV50-1041415 平成24年 4月16日～平成26年7月30日	389	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 3月 8日～平成26年 8月 4日	(計41,446台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。