


改善箇所説明図

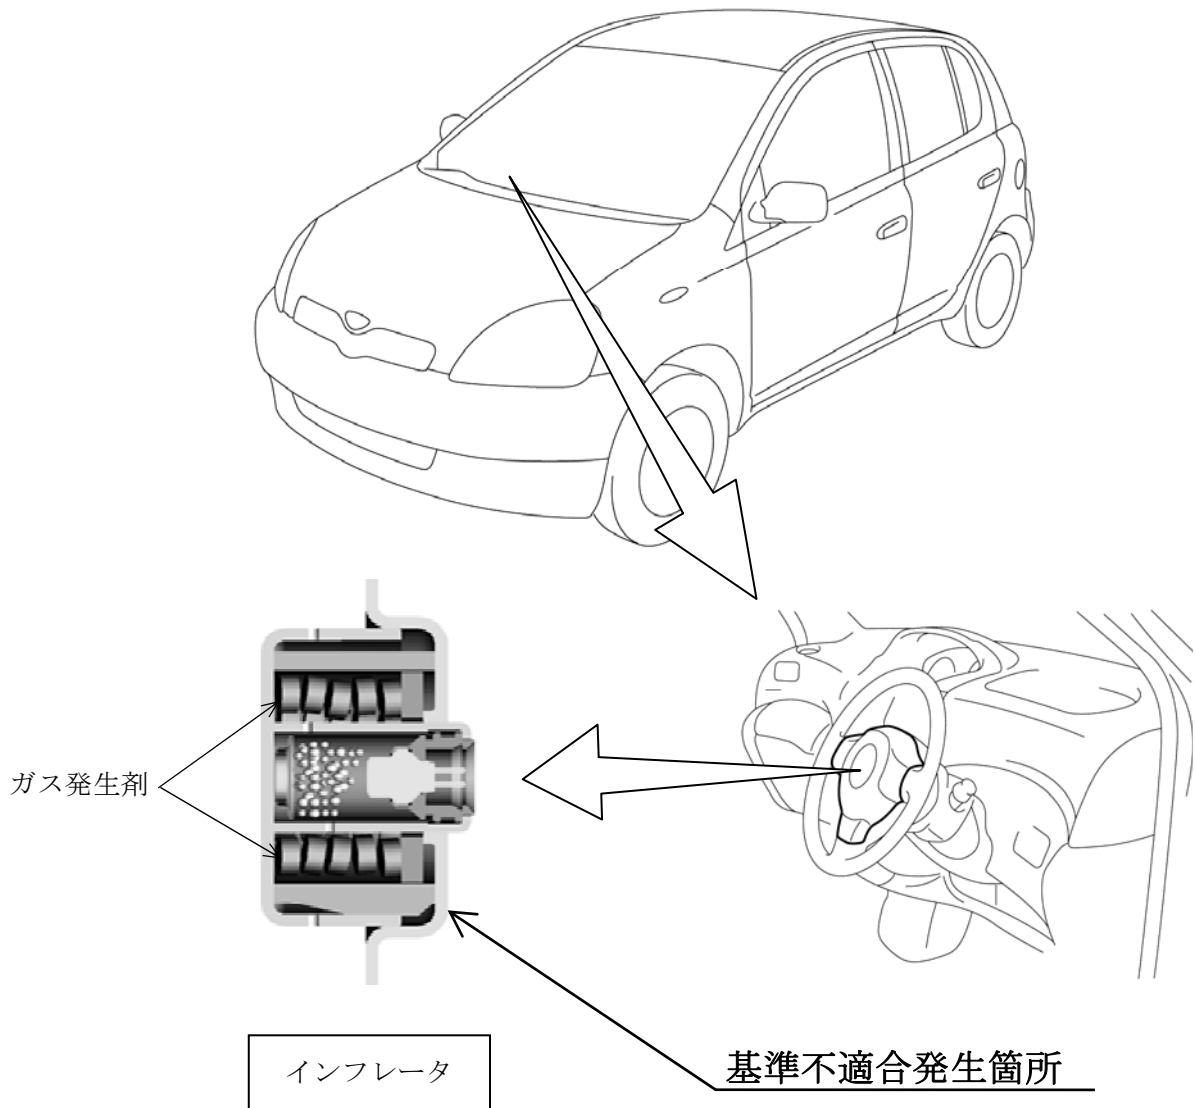

注：□ は交換部品を示す。

運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、インフレーター製造時におけるガス発生剤充填後の吸湿管理が不適切なため、使用過程での外気温等の影響によりガス発生剤が膨張し、密度が低下するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該インフレーターを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の1桁目の上に黄色ペイントを塗布する。