
 
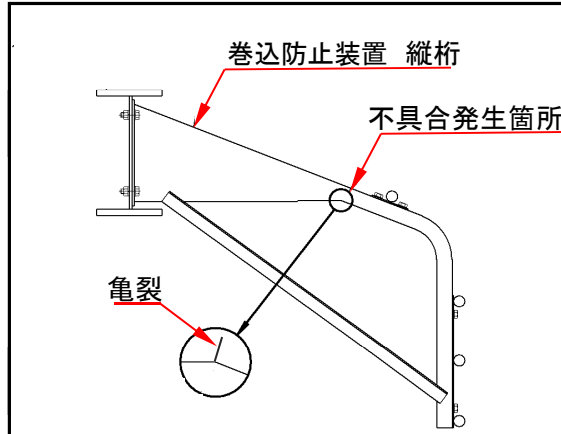



# 改善箇所説明図

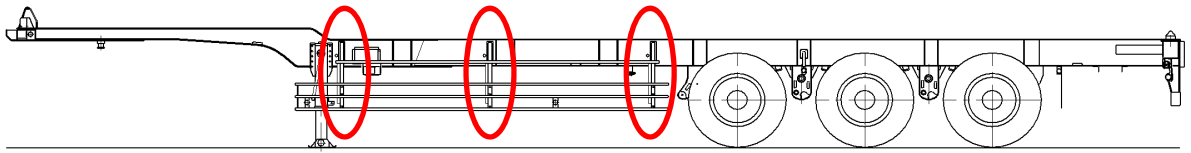


改善1

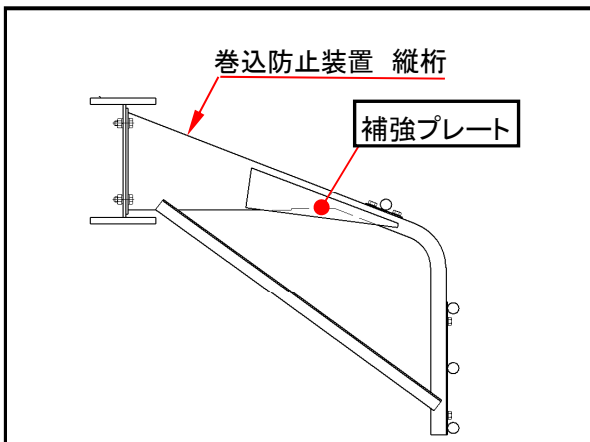

改善2

又は

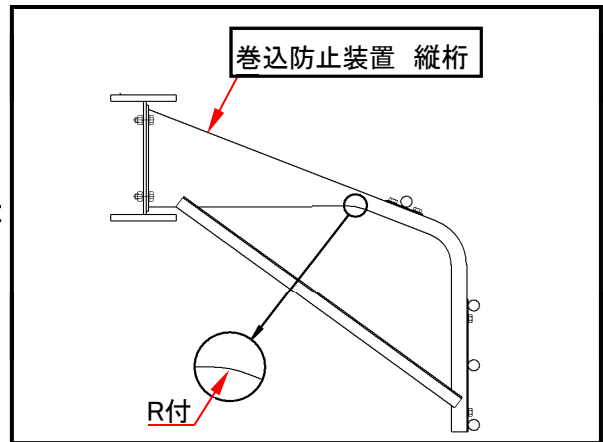

は、交換部品又は追加取付する部品を示す

40フィート用3軸コンテナセミトレーラの巻込防止装置において、縦桁の製造が不適切なため、縦桁の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等により縦桁に亀裂が生じ、最悪の場合、縦桁が破断するおそれがある。

## 【改善措置の内容】

全車両、巻込防止装置の縦桁をチェックし、次のいずれかの方法により改修を行う。

- ① 亀裂が発生していない、又は亀裂進展の少ないものは、形状が不適切な部位に補強板を溶接追加する。
- ② 亀裂進展の著しいものは縦桁を良品と交換する。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.3490のリコール対策済ステッカーを貼付ける。