



改善箇所説明図

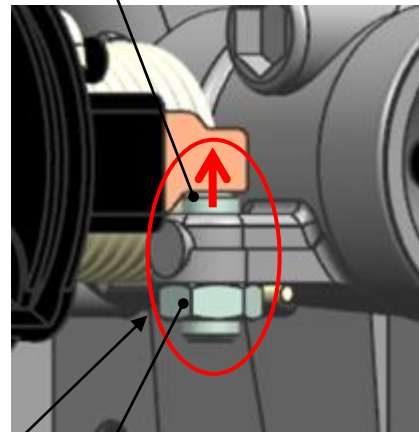

スロットルボデー

スロットルアジャストスクリュ

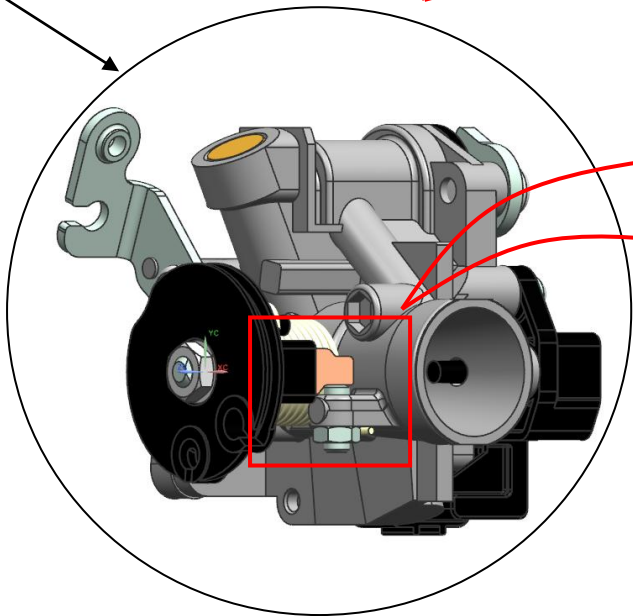

ロックナット

不具合箇所

スロットルボデーの検査工程において、スロットルアジャストスクリュのロックナットの締付け状態を確認するための指示が不適切なため、ロックナットが緩んでいるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中のエンジン振動により当該ナットが脱落し、最悪の場合、スロットルアジャストスクリュが上方に動き、スロットルが完全に戻らずエンジン回転が高くなるおそれがある。

改善内容

全車両、スロットルボデーを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：緑色のシールを車わく（車台番号打刻位置付近）に貼り付ける。