

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL03-5253-8111(内線 42354)  
 フォンhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月12日

リコール届出番号	外-2147	リコール開始日	平成27年3月12日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人	〔製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276〕	
不具合の部位 (部品名)	始動装置 (イグニッションキー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションキーにキーホルダー等を装着していると、走行振動等により、イグニッションキーが”RUN”位置以外に動いてしまうことがある。その場合、車両電源が断たれるため、エンジンが停止するとともに、ブレーキ補助やパワーステアリング等が機能せず、運転操作に支障をきたす。また、この状態で事故を起こした場合、エアバッグが展開しないことがあり、被害が拡大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションキーに対策用のキーリングを装着する。 また、オーナーズマニュアルに追補ステッカーを貼付する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2147ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	GF-AK64K	「ドゥビル」	1G6KE57Y4YU127103 ~ 1G6KE57YX2U228721 平成13年9月3日 ~ 平成14年5月29日	825	
	GH-AK64K		1G6KE57Y03U231290 ~ 1G6KE57YX5U230523 平成15年3月24日 ~ 平成17年5月19日	217	
	GH-X272	「DTS」	1G6KD57956U100081 ~ 1G6KD57947U220505 平成18年2月16日 ~ 平成19年9月4日	163	
	ABA-X272		1G6KD57908U139079 ~ 1G6KD57969U128797 平成19年12月7日 ~ 平成21年1月22日	60	

キャデラック	-X272-	「DTS」	1G6KP5E97AU132095 ~ 1G6KP5E95AU134962 平成22年5月21日 ~ 平成22年5月21日	20	三井物産 オートモ ーティブ 株式会社 輸入、株 式会社ヤ ナセ販売
	GH-AD32F	「CTS」	1G6DR57M630100155 ~ 1G6DR57M240165618 平成15年2月3日 ~ 平成16年5月27日	176	
	GH-AD33G		1G6DU57N730100088 ~ 1G6DM57N840169129 平成15年2月3日 ~ 平成16年5月27日	119	
	GH-AD32G		1G6DR56T850131323 ~ 1G6DR57TX70181349 平成17年2月16日 ~ 平成19年5月18日	74	
	GH-AD33H		1G6DR567050100182 ~ 1G6DR577670166365 平成16年9月10日 ~ 平成19年5月18日	75	
	ABA-X322A		1G6DM57T580100483 ~ 1G6DM57TX80101712 平成19年11月21日 ~ 平成20年12月15日	3	
	ABA-X322C		1G6DT5EG1A0113083 ~ 1G6DT8EY9B0135697 平成21年11月19日 ~ 平成23年1月21日	161	
	GH-T265E		「SRX」	1GYDE63A640105975 ~ 1GYEE63A560213883 平成15年9月11日 ~ 平成18年6月21日	166
	GH-T265S	1GYDE637250100178 ~ 1GYEE637260210606 平成16年10月14日 ~ 平成18年6月21日		72	
	(計 13 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年9月13日 ~ 平成23年1月21日	(計 2131 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。