


改善箇所説明図

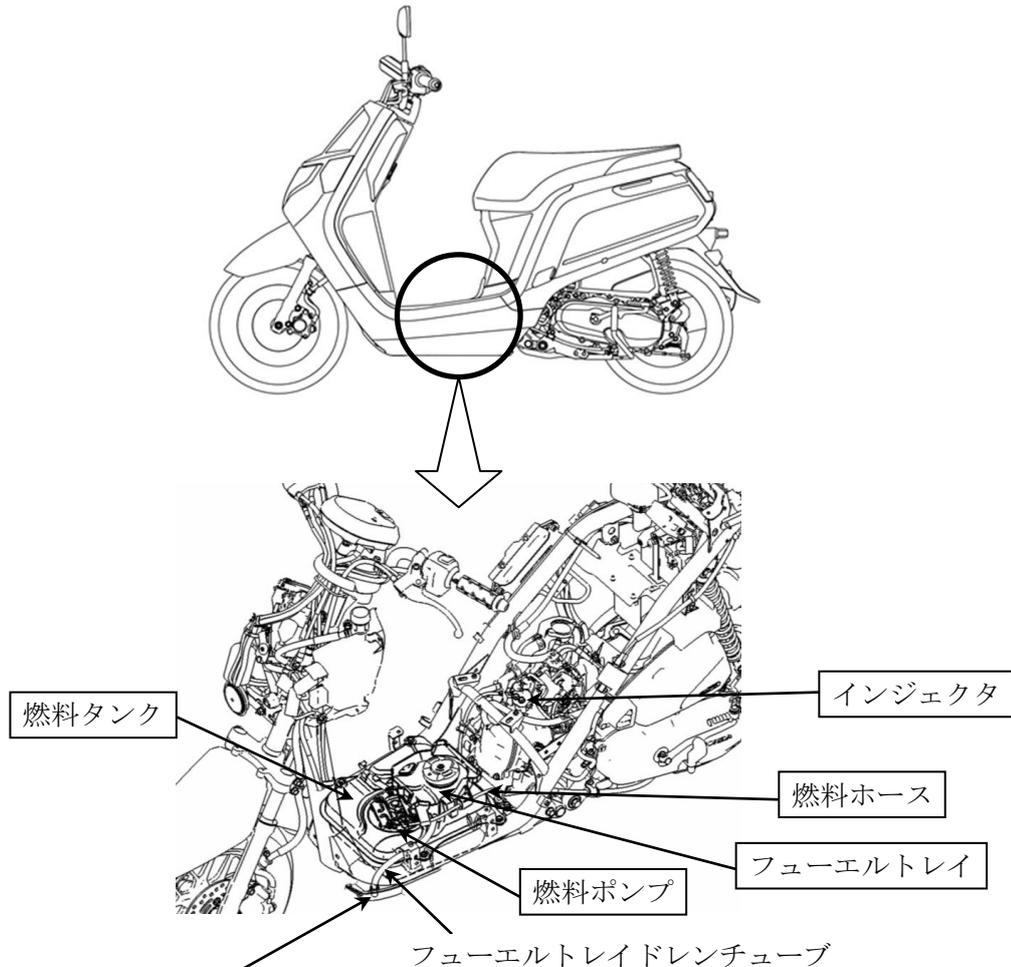

不具合発生箇所

燃料タンクのフューエルトレイドレンチューブの取付け位置が不適切なため、雨天走行でドレンチューブ排出口から入った雨水が燃料タンク内に浸入することがある。そのため、燃料ポンプが水を吸い込むとエンジン不調となり、エンジンが停止するおそれがある。また、浸入した水の影響により、燃料タンク底部が錆び、そのままの状態で使用を続けると錆が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、フューエルトレイドレンチューブを清掃し、取付け位置を変更するとともに、フューエルトレイを対策品に交換します。また、燃料タンク、燃料ポンプ、インジェクタ、燃料ホースを新品に交換します。

改善前	改善後

注： は交換部品を示す。 は取付け部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。