

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月13日

リコール届出番号	3564	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場回収品を調査した結果、インフレーター容器に気密不良のものがあることを確認した。そのため、長期間使用する過程で大気中の水分がインフレーター内部に浸入し、ガス発生剤が吸湿してエアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、当該インフレーターを新品と交換する。 なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場回収品の調査結果による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。（6月初旬） ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3564のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-NCP10 CBA-NCP10	「ヴァイツ」	NCP10-0209669～NCP10-0244148 平成15年11月 3日～平成17年 1月14日	1,274	
	UA-NCP13 CBA-NCP13		NCP13-0055798～NCP13-0081794 平成15年11月 3日～平成17年 1月13日	1,931	
	UA-NCP15 CBA-NCP15		NCP15-0053600～NCP15-0061439 平成15年11月 3日～平成16年12月24日	5,495	
	UA-SCP10 CBA-SCP10		SCP10-0444266～SCP10-0475284 平成15年11月 3日～平成17年 1月17日	15,509	
			SCP10-3320190～SCP10-3320418 平成15年11月 6日～平成16年 4月16日	107	
	UA-SCP13 CBA-SCP13		SCP13-0026040～SCP13-0052049 平成15年11月 3日～平成17年 1月15日	16,344	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ACA20W CBA-ACA20W	「RAV4J」 「RAV4L」	ACA20-0051798～ACA20-0064134 平成15年 8月22日～平成16年10月 4日	603	
			ACA20-5000003～ACA20-5008869 平成16年10月 5日～平成17年10月25日	575	
	UA-ACA21W CBA-ACA21W		ACA21-0263142～ACA21-0307516 平成15年 7月31日～平成16年10月 4日	4,152	
			ACA21-5000041～ACA21-5021706 平成16年10月 6日～平成17年10月25日	3,559	
	UA-ZCA25W CBA-ZCA25W		ZCA25-0019851～ZCA25-0028186 平成15年 8月22日～平成17年10月24日	893	
	UA-ZCA26W CBA-ZCA26W		ZCA26-0045075～ZCA26-0075915 平成15年 8月 1日～平成17年10月25日	5,803	
	(計18型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年 7月31日～平成17年10月25日	(計56,245台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。