


改善箇所説明図

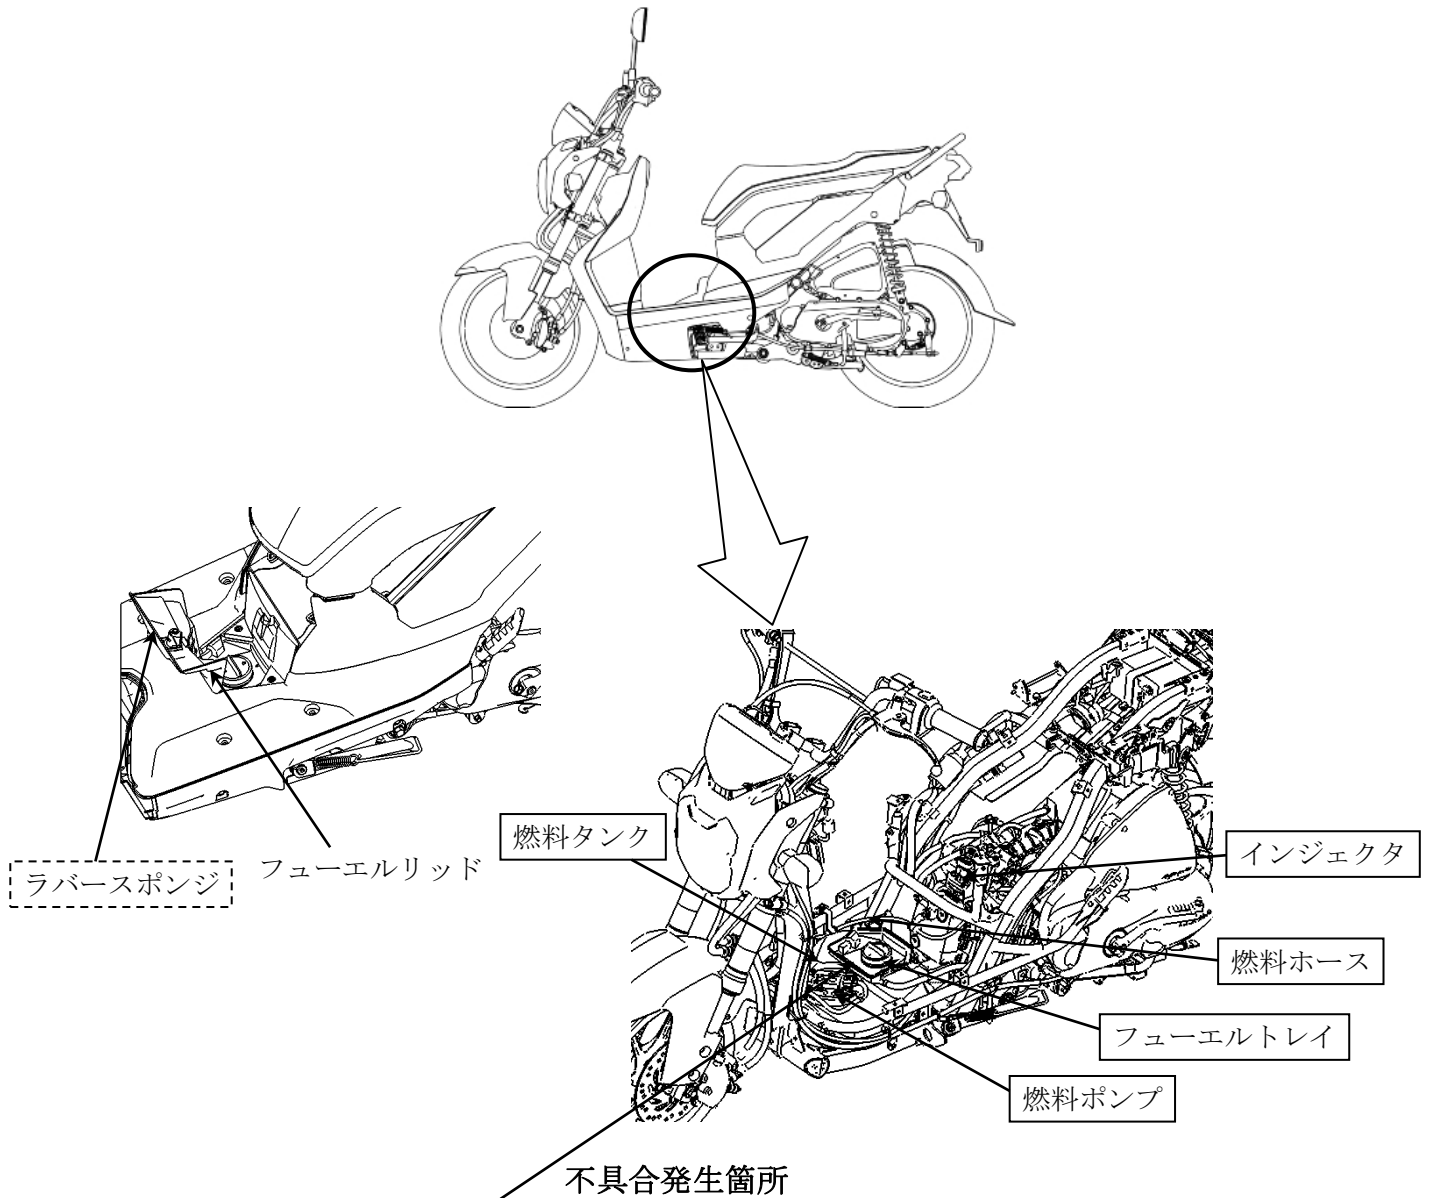

燃料タンクのフューエルトレイの形状が不適切なため、洗車によってフューエルリッドとフロアの間から入った水がフューエルトレイに溜まり、燃料タンク内に浸入することがある。そのため、燃料ポンプが水を吸い込むとエンジン不調となるおそれがある。また、浸入した水の影響により、燃料タンク底部が錆び、そのままの状態で使用を続けると錆が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、フューエルトレイを対策品に交換し、フューエルリッドにラバースポンジを貼付けるとともに、燃料タンク、燃料ポンプ、インジェクタ、燃料ホースを新品に交換する。

注： は交換部品を示す。 は追加部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。