

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年7月15日

リコール届出番号	3604	リコール開始日	平成27年7月16日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田 章男 問い合わせ先： トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーマネジメントコントロールコンピュータ、モータ・ジェネレータコントロールコンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムにおいて、制御ソフトが不適切なため、電力変換器（DC-ACインバータ）の昇圧回路用素子が熱応力で損傷することがある。そのため、警告灯が点灯しフェールセーフのモータ走行となり、素子損傷時に電気ノイズが発生した場合には、ハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御ソフトを対策仕様に修正する。 制御ソフト修正後に素子が損傷して警告灯が点灯した場合は、電力変換器のモジュールを無償交換する。		
不具合件数	78件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3604のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW40W	「プリウス α」	ZVW40-0001002～ZVW40-0014459 平成25年10月17日～平成26年11月12日	13,401	
			ZVW40-3000101～ZVW40-3103239 平成23年 2月 4日～平成26年11月 7日	70,463	
	DAA-ZVW41W		ZVW41-0001001～ZVW41-0012638 平成25年10月25日～平成26年 6月30日	11,215	
			ZVW41-3000101～ZVW41-3359155 平成23年 2月 4日～平成26年 6月20日	246,698	
ダイハツ	DAA-ZVW41N	「ビュース」	ZVW41-3251964～ZVW41-3359095 平成25年 4月 1日～平成26年 6月20日	624	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 2月 4日～平成26年11月12日	(計342,401台)	