

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月18日

リコール届出番号	3672	リコール開始日	平成27年11月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（デリバリパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料配管（デリバリパイプ）において、燃圧センサの締結用工具が不適切なため、締結作業時に当該工具が周辺部品と干渉し締結力が不足しているものがある。そのため、締結部がシール不良となり燃料臭がしたり、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ガスケットを新品と交換して燃圧センサを適正に締め付ける。		
不具合件数	71件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3672のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ANM10G DBA-ANM10W	「アィス」	ANM10-0109943～ANM10-0111942 平成21年 5月13日～平成21年 9月28日	1,908	
	DBA-ANM15G DBA-ANM15W		ANM15-0035505～ANM15-0036720 平成21年 5月13日～平成21年 9月28日	1,159	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 5月13日～平成21年 9月28日	(計3,067台)	