連絡先 自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42354

アドレス http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 11 月 19 日

| リコール届出番号 | 外-2227 | リコール開始日 | 平成 27 年 11 月 19 日 | | |
|--|---|---------|-------------------|--|--|
| 届出者の氏名又は名称 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 関作国:ドイツ連邦共和国 代表取締役社長 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先:BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリー ダイヤル) 0120-269-437 | | | | |
| 不具合の部位(部品名) | シートベルト(リトラクター) | | | | |
| 基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因 | フロント右側シートベルトにおいて、リトラクターの構成部品の製造が不適 切なため、外気温が低い場合、リトラクターがロックしてしまうものがある。 そのため、シートベルトを引き出せず、乗員がシートベルトを装着できない おそれがある。 | | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、リトラクターの製造年月日を確認し、該当する場合には、良品のリトラクターがついたシートベルトに交換する。 | | | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 0 件 | | |
| 発見の動機 | 市場からの報告による。 | | | | |
| 自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置 | ・使用者:ダイレクト メールで通知する。・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2227のステッカーを貼付する。 | | | | |

| 車名 | 型式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間 | リコール 対象車の台 数 | 備考 |
|-----|----------|----------------|---|--------------------|----|
| BMW | DBA-2A15 | 「BMW 218i | WBA2A32020VZ49067 ~ WBA2A32060VZ51713 | 1, 043 | |
| | | Active Tourer」 | 平成 26 年 9 月 16 日 ~ 平成 26 年 12 月 5 日 | | |
| | LDA-2E20 | 「BMW 218d Gran | WBA2E52000P793907 ∼ WBA2E520X0P793963 | 40 | |
| | | Tourer」 | 平成 27 年 2 月 20 日 ~ 平成 27 年 3 月 17 日 | | |
| | DBA-2D20 | 「BMW 220i Gran | WBA2D52070P755111 | 1 | |
| | | Tourer」 | 平成 27 年 2 月 27 日 | | |
| | DBA-2A20 | 「BMW 225i | WBA2A92030V237508 ∼ WBA2A92060V237549 | 6 | |
| | | xDrive Active | 平成 26 年 10 月 30 日 ~ 平成 26 年 12 月 5 日 | | |
| | | Tourer」 | | | |
| | 計4型式 | 計4車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 9 月 16 日 ~ 平成 27 年 3 月 17 日 | 計 1,090 台 | |

【備考】 本届出は、平成27年1月30日付け「届出番号外-2142」にてリコール届出を行った際の 当該部品の確認方法が不十分であることが判明したため、対象範囲を見直しリコールを再 度届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。