


改善箇所説明図

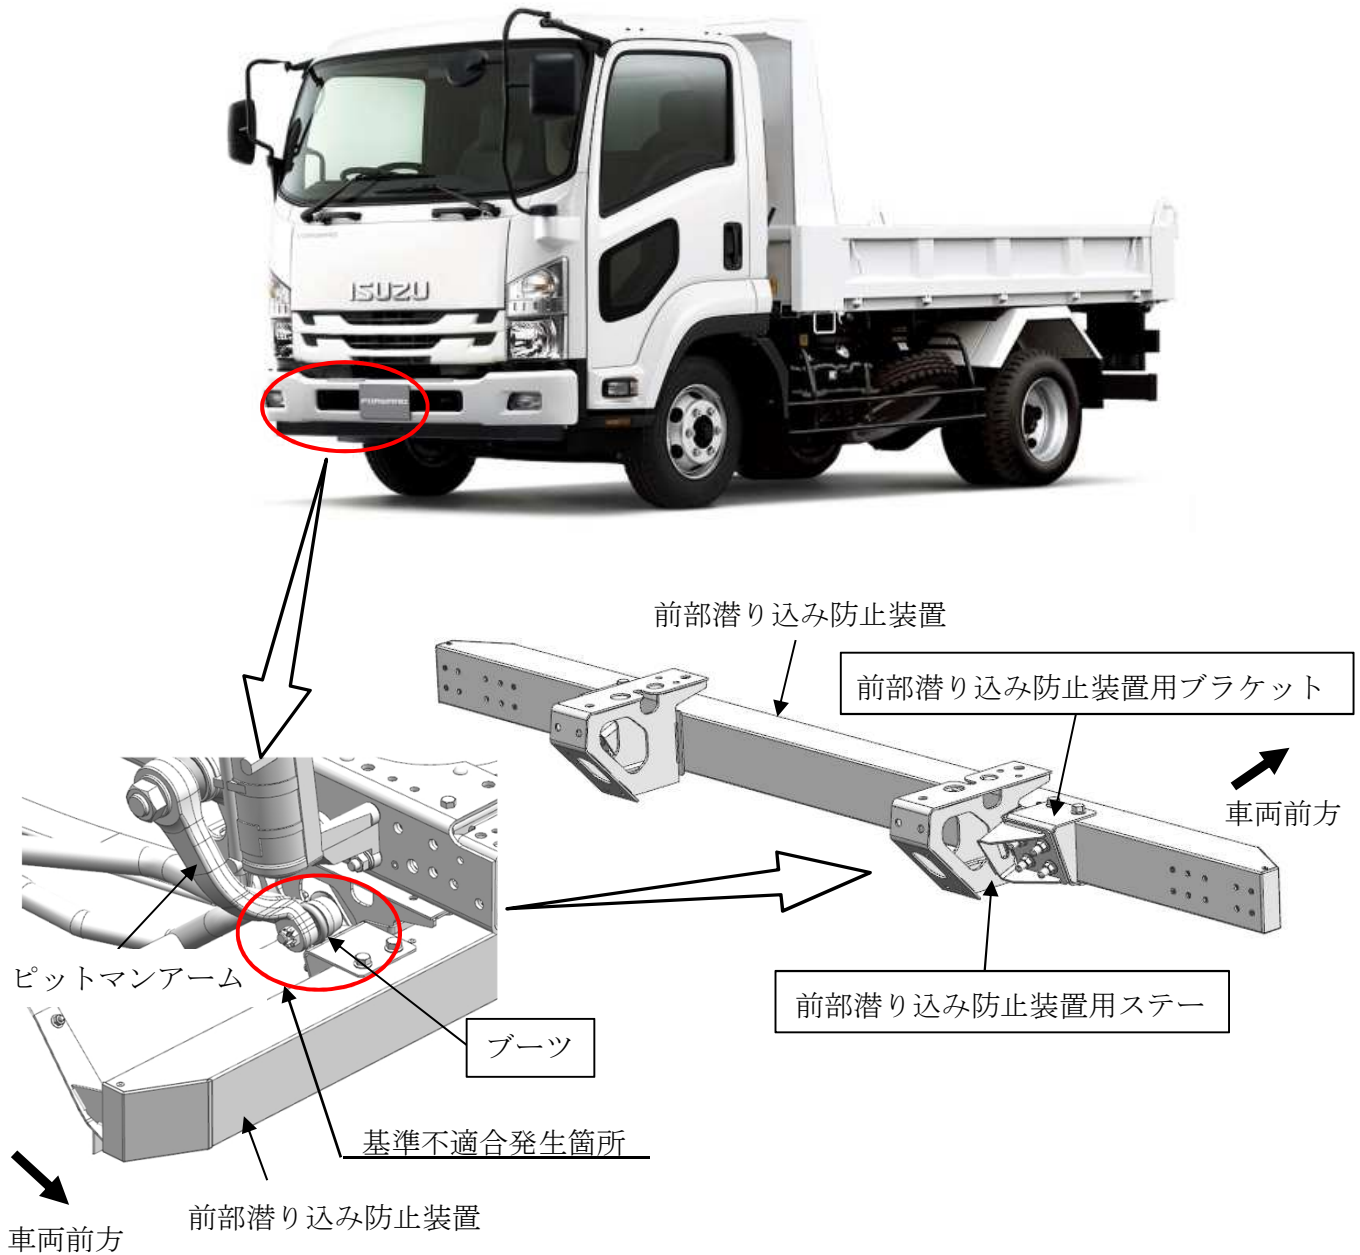

中型トラックのダンプ及びミキサー仕様車において、前部潜り込み防止装置用ブラケットの形状が不適切なため、ハンドルを右に操舵した場合に、ピットマンアーム及びドラッグリンクブーツが前部潜り込み防止装置用ブラケットと干渉するものがあり、保安基準不適合のおそれがある。

改善の内容:

全車両、前部潜り込み防止装置の右側ブラケット及びステーを対策品に交換する。
また、ブーツに損傷がある場合は、新品に交換する。

識別：前部潜り込み防止装置の車両右端の上面に黄色ペイントを塗布する。

注： は措置する部品を示す。