

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月9日

リコール届出番号	3754	リコール開始日	平成28年2月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（自動変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機を搭載した路線バスにおいて、トルクコンバータ部バックギングプレートのトルクコンバータカバーへの取付けボルト締付け方法およびトルクコンバータカバーのねじ部加工が不適切なため、当該ボルトの軸力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとボルトが折損し、折損したボルトがトルクコンバータカバーとタービンとの間に挟まり、最悪の場合、トルクコンバータがロックアップした状態となり、エンストして走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックギングプレート取付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め直す。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3754のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	PDG-LV234L2	「エルガ」	LV234L2-7000832～LV234L2-7001131 平成22年2月12日～平成22年8月4日	42		
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3		LV234L3-7000006～LV234L3-7001190 平成22年9月30日～平成27年7月23日	362		
	PDG-LV234N2		LV234N2-7000635～LV234N2-7000666 平成22年3月16日～平成22年5月18日	4		
	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3 QDG-LV234N3 QKG-LV234N3		LV234N3-7000031～LV234N3-7001137 平成22年9月30日～平成27年8月3日	186		
	LDG-LV234Q3 QDG-LV234Q3 QKG-LV234Q3		LV234Q3-7000041～LV234Q3-7000290 平成23年8月6日～平成27年6月30日	64		
	(計13型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月12日～平成27年8月3日		(計658台)

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-LV234L2	「エルガ」	LV234L2-7000461～LV234L2-7000796	3	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000123～LV234N1-7000125	2	
			合計	(計5台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
自動変速機	8-98229218-0	平成22年4月21日	1	
	8-98229219-0	平成23年11月2日	1	
			合計	(計2個)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。