

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月7日

リコール届出番号	3796	リコール開始日	平成28年4月8日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-073	
不具合の部位（部品名）	燃料フィルター		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルターにおいて、ドレンプラグ取付部の平面が確保できていないため、定期点検時にドレンプラグを緩め、再締め付け作業を行うと、シール性が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルターもしくは、燃料フィルターのドレンプラグとガスケットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3796 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-DJ5AS	「デミオ」	DJ5AS-101826～DJ5AS-109187 平成27年2月14日～平成28年3月7日	2,412	
	LDA-DJ5FS		DJ5FS-112868～DJ5FS-151897 平成26年12月17日～平成28年3月7日	10,396	
	LDA-DK5AW	「CX-3」	DK5AW-100050～DK5AW-111540 平成26年12月23日～平成28年3月5日	4,039	
	LDA-DK5FW		DK5FW-100134～DK5FW-127357 平成27年1月6日～平成28年3月7日	8,570	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月17日～平成28年3月7日	(計25,417台)	