

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成28年4月19日

リコール届出番号	3804	リコール開始日	平成28年4月19日	
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人		問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347	
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置(コントロールバルブ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前進と後退の油圧制御をするコントロールバルブにおいて、当該バルブケースの製造が不適切なため後退から中立操作をしても前後切替スプールが中立位置に戻らないことがある。そのため、正しく油圧制御をすることができず、車両が後退し続けるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、コントロールバルブケースを対策品と交換する。			
不具合件数	18 件	事故の有無	3件(物損)	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 3804のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDM-34L	「EG326」	34L-100301～34L-100406 平成27年6月2日～平成27年8月27日	66	
		「EG328」	34L-200200～34L-200256 平成27年5月6日～平成27年8月31日	50	
		「EG328C」	34L-700028～34L-700029 平成27年8月28日～平成27年8月18日	2	
		「EG330」	34L-300983～34L-301315 平成27年5月1日～平成27年8月28日	187	
		「EG334」	34L-401227～34L-401644 平成27年5月6日～平成27年8月31日	295	
		「EG334C」	34L-900147～34L-900156 平成27年7月10日～平成27年8月11日	9	
	EDM-45L	「EG437」	45L-100293～45L-100333 平成27年5月27日～平成27年8月21日	25	
		「EG441」	45L-200476～45L-200585 平成27年5月6日～平成27年8月25日	67	
		「EG445」	45L-400387～45L-400441 平成27年5月11日～平成27年8月28日	40	
(計2型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年5月1日～平成27年8月31日	(計741台)		