


改善箇所説明図



車両前方
←

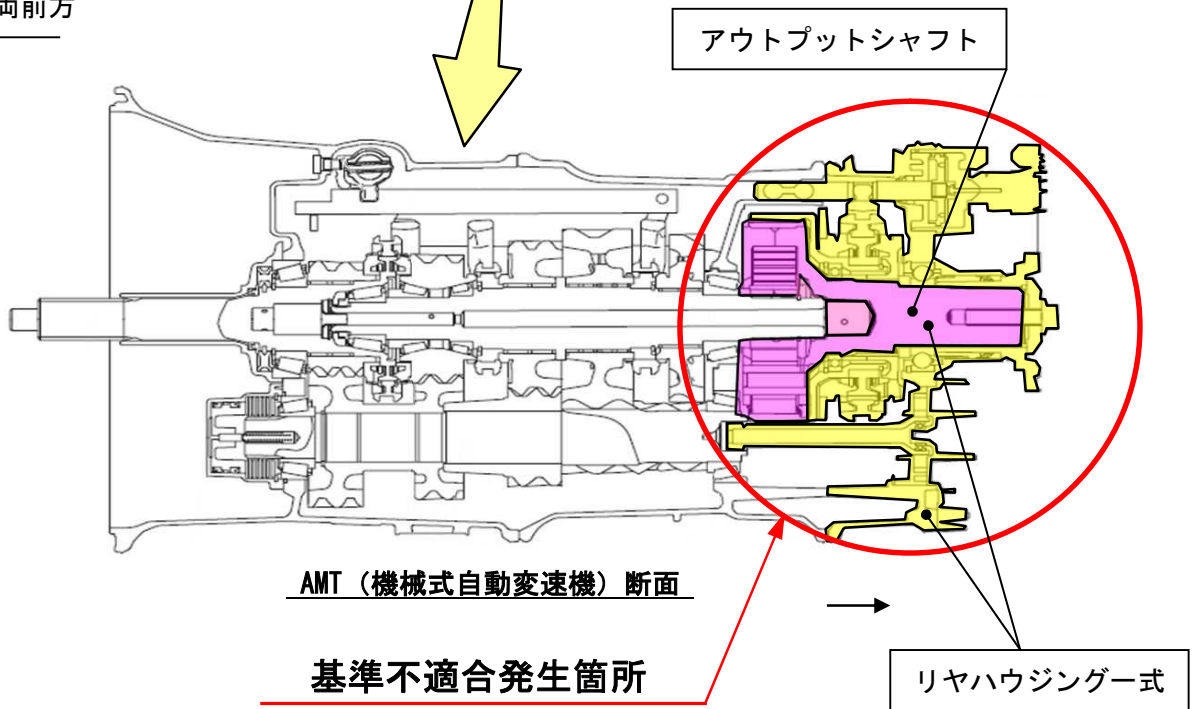

12段機械式自動変速機を搭載した大型トラックにおいて、アウトプットシャフトの強度が不足しているため、当該シャフトに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シャフトの亀裂が進行し、最悪の場合、アウトプットシャフトが破断し、プロペラシャフトが脱落又は周辺部品を破損させ二次的不具合を生じるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、機械式自動変速機のリヤハウジング式を、対策品のアウトプットシャフトを組み込んだものに交換する。

注 : は交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD198」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。