


改善箇所説明図

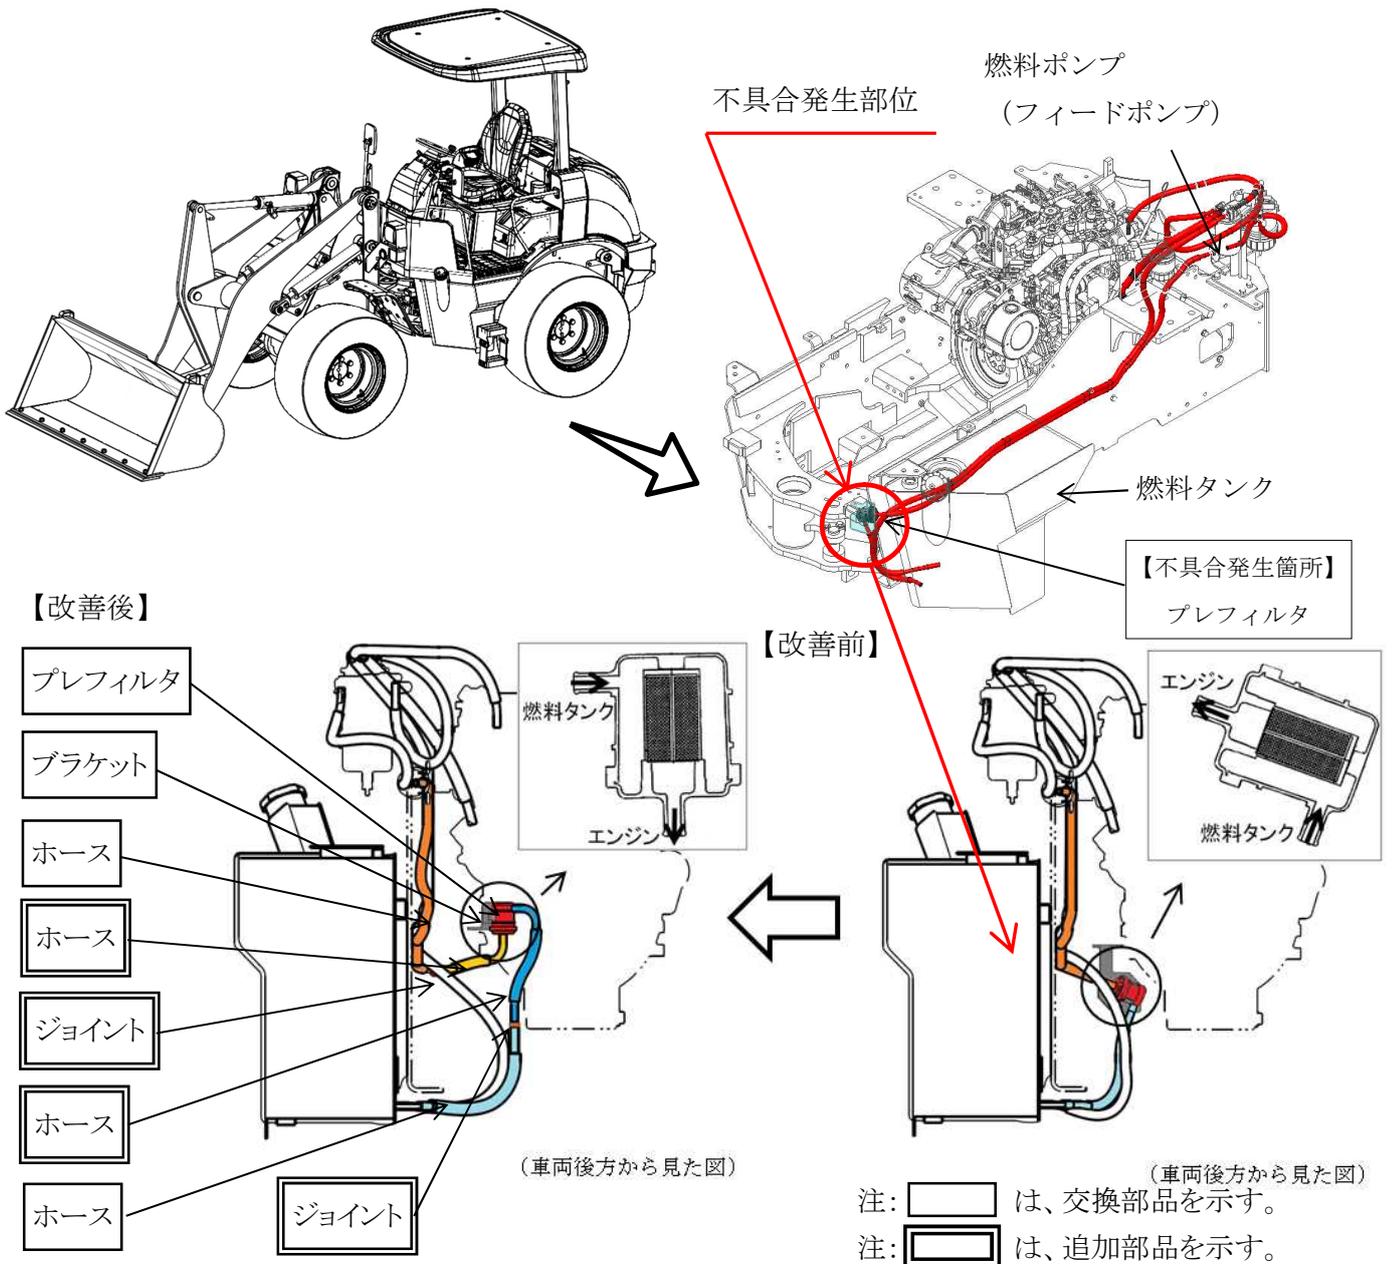

シヨベル・ローダの燃料配管において、燃料ポンプを保護するフィルタ(プレフィルタ)の取付け角度が不適切なため、温度変化により発生する水分が冬期に凍結し、燃料吸い込み口をふさぐことがある。そのため、燃料供給ができなくなり、エンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、プレフィルタ周辺の燃料ホース及びブラケットを交換し、プレフィルタの取付け角度を変更する。

識別: プレフィルタ固定ブラケットに白色ペイントを塗布する。

