

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月15日

| | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|
| リコール届出番号 | 外-2377 | リコール開始日 | 平成28年9月16日 |
| 届出者の氏名又は名称 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎 | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html | |
| 不具合の部位(部品名) | 冷却装置(ウォーターポンプ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | エンジンの冷却装置において、ウォーターポンプ内にある冷却水の流路切り替えバルブを作動させるレバーの強度が不足しているため、当該レバーが破損することがある。そのため、レバーに連結しているピストンがバルブから抜け出して冷却水が漏れ、そのまま使用を続けるとオーバーヒートになるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該ウォーターポンプの冷却水配管締結ボルトを対策品と交換し、ピストンが抜け出さない構造にする。また、冷却水配管締結ボルトを対策品に交換後、レバーが破損した場合は、ウォーターポンプを無償交換する。 | | |
| 不具合件数 | 93件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの報告、及び、国土交通省からの指摘による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2377のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|-------------|---|---|------------|----|
| メルセデス・ベンツ | RBA-212036C | 「E250」 | WDD2120362A701822～WDD2120362A999999 平成25年3月26日～平成26年5月8日 | 3,928 | |
| | | | WDD2120362B002777～WDD2120362B025152 平成26年5月8日～平成26年6月24日 | 5 | |
| | RBA-212236C | 「E250ステーションワゴン」 | WDD2122362A703687～WDD2122362A998465 平成25年3月28日～平成26年5月8日 | 1,682 | |
| | | | WDD2122362B004966～WDD2122362B014988 平成26年5月21日～平成26年6月2日 | 3 | |
| RBA-207336 | 「E250クーペ」 | WDD2073362F215446～WDD2073362F274773 平成25年4月18日～平成26年5月8日 | 644 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|--|------------|----|
| メルセデス・ベンツ | RBA-207436 | 「E250カブリオレ」 | WDD2074362F215516～WDD2074362F274931 平成25年4月6日～平成26年5月8日 | 318 | |
| | (計4型式) | (計4車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成25年3月26日～平成26年6月24日 | (計6,580台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。