


改善箇所説明図

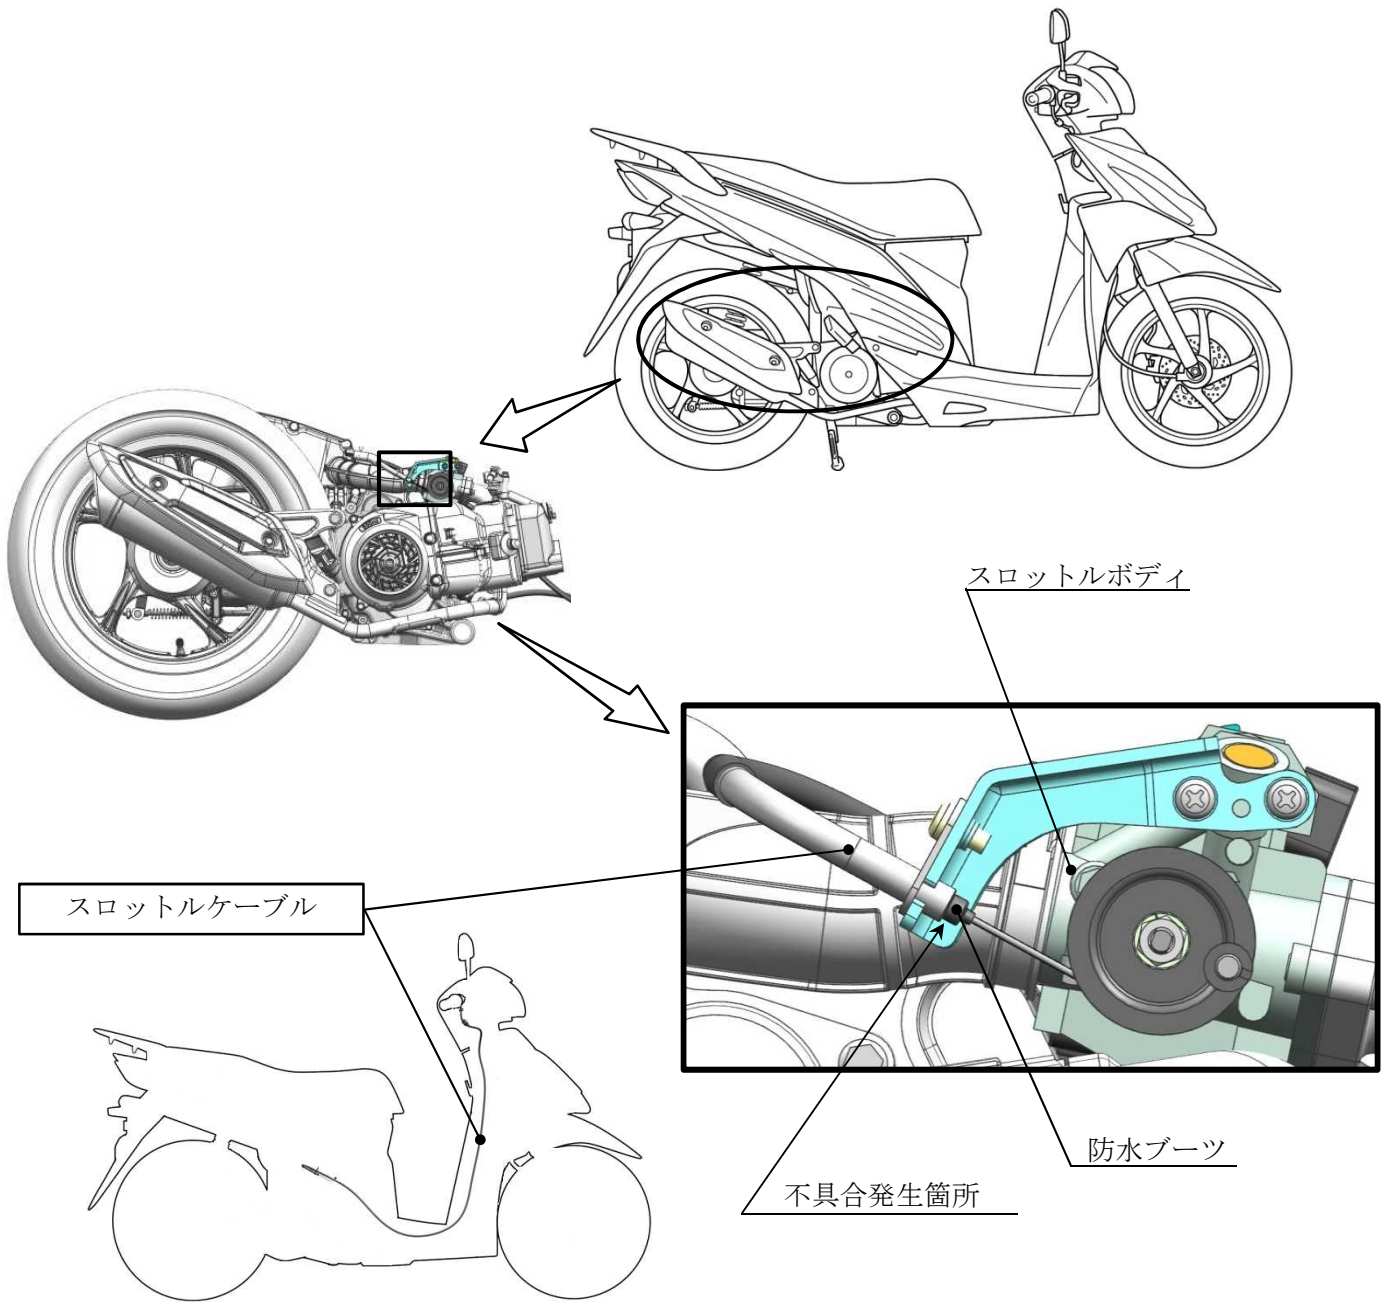

スロットルケーブルにおいて、防水ブーツの製造が不適切なため、設計指示と異なる材料で製造したものがあある。そのため、ブーツが早期に劣化、損傷し、雨水等が損傷部からケーブル内部に浸入し、最悪の場合、浸入した水が凍結し、スロットルを操作できずエンジン回転が下がらないおそれがある。

改善内容

全車両、スロットルケーブルを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：サイドスタンドブラケットに赤色のシールを貼付する。