

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成29年 2月 2日

|                                |   |         |             |
|--------------------------------|---|---------|-------------|
| 改善対策届出番号                       | 516   | 改善対策開始日 | 平成29年 2月 3日 |
| 届出者の氏名又は名称                     | スズキ株式会社<br>代表取締役社長 鈴木 俊宏<br>問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253   |         |             |
| 不具合の部位(部品名)                    | 原動機(スロットルケーブル)  |         |             |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | スロットルケーブルにおいて、防水ブーツの製造が不適切なため、設計指示と異なる材料で製造したものがあ。そのため、ブーツが早期に劣化、損傷し、雨水等が損傷部からケーブル内部に浸入し、最悪の場合、浸入した水が凍結し、スロットルを操作できずエンジン回転が下がらないおそれがある。               |         |             |
| 改善対策の内容                        | 全車両、スロットルケーブルを良品に交換する。  |         |             |
| 不具合件数                          | 18件   | 事故の有無   | 無し          |
| 発見の動機                          | 市場品質情報による。  |         |             |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul> |         |             |

| 車名  | 型式        | 通称名       | 改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間                      | 改善対策対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|-----------|--|------------|----|
| スズキ | EBJ-CE47A | 「アドレス110」 | CE47A-100016～CE47A-119090<br>平成27年2月24日～平成28年7月27日 | 17,650     |    |
|     | (計1型式)    | (計1車種)    | (製作期間の全体の範囲)<br>平成27年2月24日～平成28年7月27日              | (計17,650台) |    |

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。