


改善箇所説明図

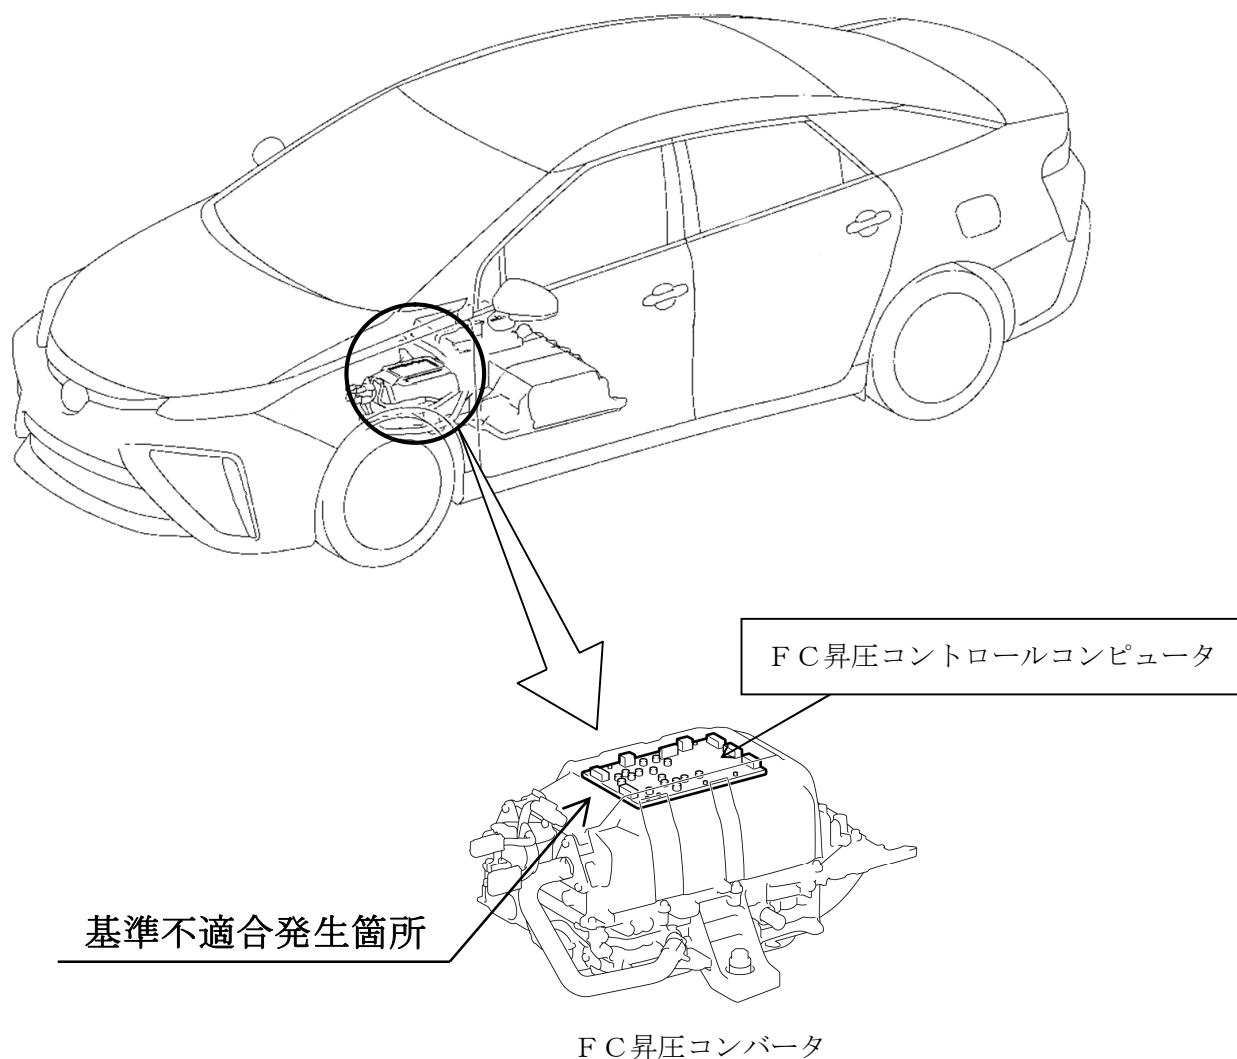

注：□ は修正部品を示す。

燃料電池システムにおいて、FC昇圧コンバータの昇圧制御が不適切なため、長い下り坂を走行中にFC昇圧コンバータの出力電圧が最大制御電圧を超えることがある。そのため、警告灯が点灯するとともに燃料電池システムが停止し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、制御プログラムを修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。