

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 3 月 30 日

リコール届出番号	4012	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 CEO 益子 修		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターまたはエアバッグモジュールを対策品と交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザー部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4012 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0900101～CV1W-0900814 平成 24 年 12 月 18 日～平成 24 年 12 月 28 日	701 台	
	DBA-CV2W		CV2W-0700101～CV2W-0802046 平成 23 年 12 月 8 日～平成 24 年 12 月 19 日	5,585 台	
	DBA-CV4W		CV4W-0400315～CV4W-0603626 平成 22 年 1 月 6 日～平成 23 年 12 月 1 日	8,110 台	
	DBA-CV5W		CV5W-0404139～CV5W-0802601 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 20 日	29,580 台	
	DBA-V83W	「パジェロ」	V83W-0300128～V83W-0600135 平成 22 年 1 月 8 日～平成 24 年 12 月 27 日	539 台	
	CBA-V87W		V87W-0300106～V87W-0400168 平成 22 年 1 月 6 日～平成 23 年 10 月 4 日	111 台	
	ADC-V88W		V88W-0300117～V88W-0300160 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 8 月 25 日	44 台	
	LDA-V88W		V88W-0400101～V88W-0600129 平成 22 年 9 月 3 日～平成 24 年 12 月 28 日	552 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	DBA-V93W	「パジェロ」	V93W-0300217～V93W-0600234 平成22年1月6日～平成24年12月28日	2,280台	
	CBA-V97W		V97W-0300116～V97W-0500212 平成22年1月6日～平成24年8月24日	343台	
	ADC-V98W		V98W-0300155～V98W-0300425 平成22年1月7日～平成22年8月26日	271台	
	LDA-V98W		V98W-0400101～V98W-0600420 平成22年9月1日～平成24年12月28日	4,244台	
	CBA-HA1W	「アイ」	HA1W-1301334～HA1W-1500525 平成24年1月9日～平成24年12月27日	615台	
	DBA-HA1W		HA1W-1404975～HA1W-1601122 平成24年1月9日～平成24年12月27日	2,218台	
	ZAA-HA3W	「i-MiEV」	HA3W-0301746～HA3W-0305120 平成24年1月9日～平成24年6月29日	3,369台	
	(計15型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年1月6日～平成24年12月28日	(計58,562台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。