

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年3月30日

リコール届出番号	4005	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグモジュールを対策品に交換する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止し、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 4005のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-YA4	「エクシーガ」	YA4- 009623～YA4- 021308 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 6 月 15 日	7,857	
	CBA-YA5		YA5- 017188～YA5- 018930 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 4 月 5 日	369	
	DBA-YA5		YA5- 017185～YA5- 032811 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 27 日	9,833	
	DBA-YA9		YA9- 002001～YA9- 011282 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 6 月 7 日	4,517	
	DBA-YAM		YAM- 002001～YAM- 006549 平成 24 年 6 月 18 日～平成 24 年 12 月 28 日	4,548	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 28 日	(計 27,124 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。