


改善箇所説明図

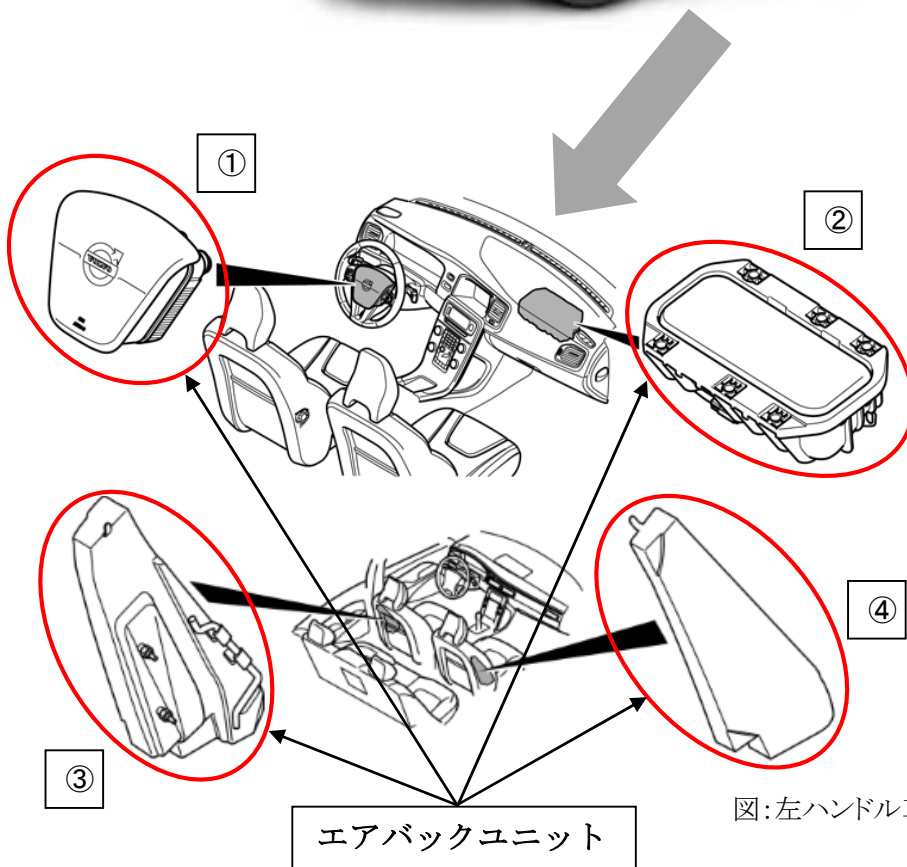

基準不適合発生箇所

エアバックユニット内の点火装置

- ①運転席エアバック
- ②助手席エアバック
- ③運転席シートエアバック
- ④助手席シートエアバック

基準不適合発生箇所

エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善措置の内容

対象となるエアバックの位置が車両により異なるため、以下のいずれかの改善措置をおこなう。

- ①運転席のエアバックユニットを良品と交換する。
- ②助手席のエアバックユニットを良品と交換する。
- ③運転席のシートエアバックユニットを良品と交換する。
- ④助手席のシートエアバックユニットを良品と交換する。
- ⑤運転席および助手席のシートエアバックユニットを良品と交換する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外—2428 のステッカーを貼付する。

注: は不具合箇所を示す。