


改善箇所説明図⑤

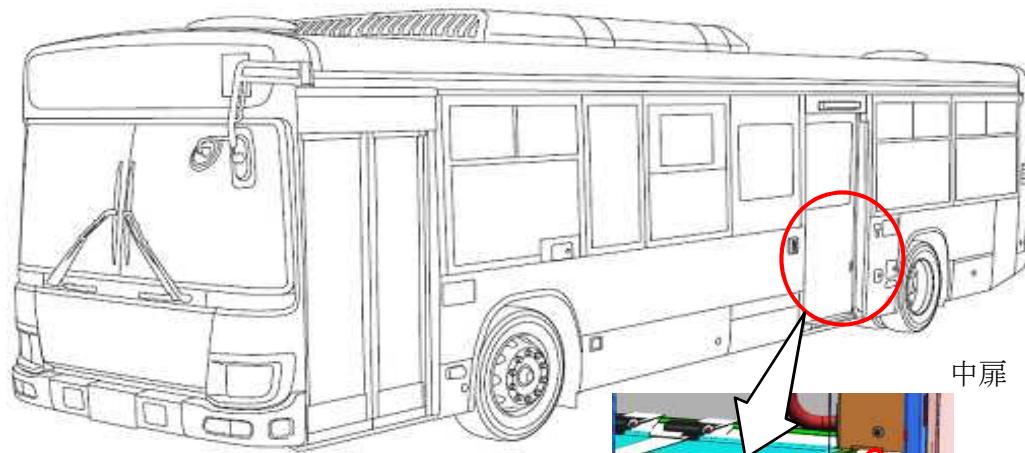


光電管発光部


中扉

光電管配線

車両前方

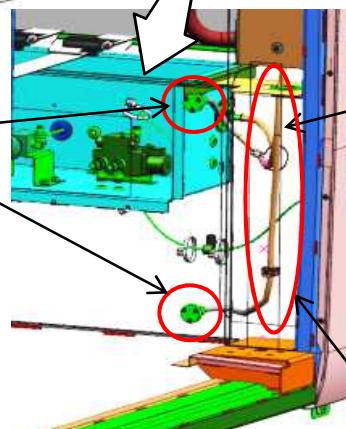

基準不適合発生箇所

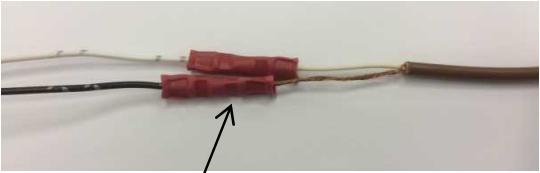改善前	改善後
	
光電管配線接続端子	光電管配線接続端子

	
防水処理	

大型・中型路線バスにおいて、中扉の光電管配線端子の接続作業が不適切なため、走行中の振動で配線が断線することがある。また、当該端子の防水処理が不適切なため、水浸入で配線が短絡することがある。そのため、最悪の場合、中扉が開閉できなくなるおそれがある。

改善の内容 :

全車両、光電管配線の接続部を補修する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、茶色シールを貼付する。

注　： [] は措置する部品を示す。