

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年11月24日

リコール届出番号	4142	リコール開始日	平成29年11月25日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	制動装置(バキュームホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動倍力装置のバキュームホースにおいて、組付け作業が不適切なため、ホース内面に異物が付着しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに挿入されているチェックバルブが固着して負圧が十分に供給されず、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキュームホースを新品と交換する。		
不具合件数	34件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4142のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-M700S	「ブーン」	M700S-0008198～M700S-0008645 平成29年9月29日～平成29年10月25日	83	
	DBA-M710S		M710S-0001682～M710S-0001734 平成29年10月2日～平成29年10月24日	14	
	DBA-M900S	「トール」	M900S-0014505～M900S-0015990 平成29年9月29日～平成29年10月25日	261	
	DBA-M910S		M910S-0002786～M910S-0003119 平成29年9月29日～平成29年10月25日	61	
トヨタ	DBA-M700A	「パッツ」	M700A-0088518～M700A-0091109 平成29年9月29日～平成29年10月25日	484	
	DBA-M710A		M710A-0015413～M710A-0015790 平成29年9月29日～平成29年10月25日	83	
	DBA-M900A	「ルーミー/タンク」	M900A-0108186～M900A-0117467 平成29年9月29日～平成29年10月25日	1,979	
	DBA-M910A		M910A-0021165～M910A-0023004 平成29年9月29日～平成29年10月25日	392	
スバル	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0003085～M900F-0003213 平成29年9月29日～平成29年10月20日	28	
	DBA-M910F		M910F-0001133～M910F-0001188 平成29年9月29日～平成29年10月25日	12	
	(計10型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月29日～平成29年10月25日	(計 3,397 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。