
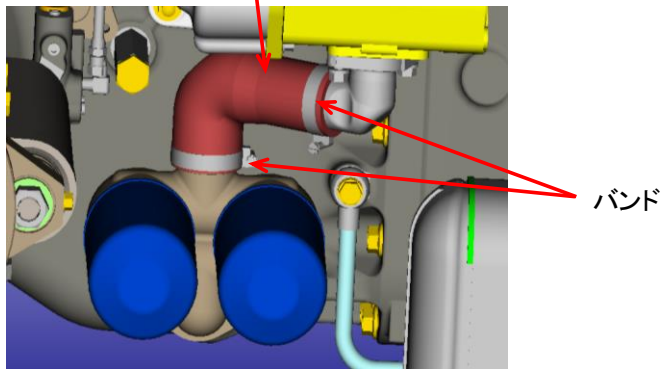


改善箇所説明図

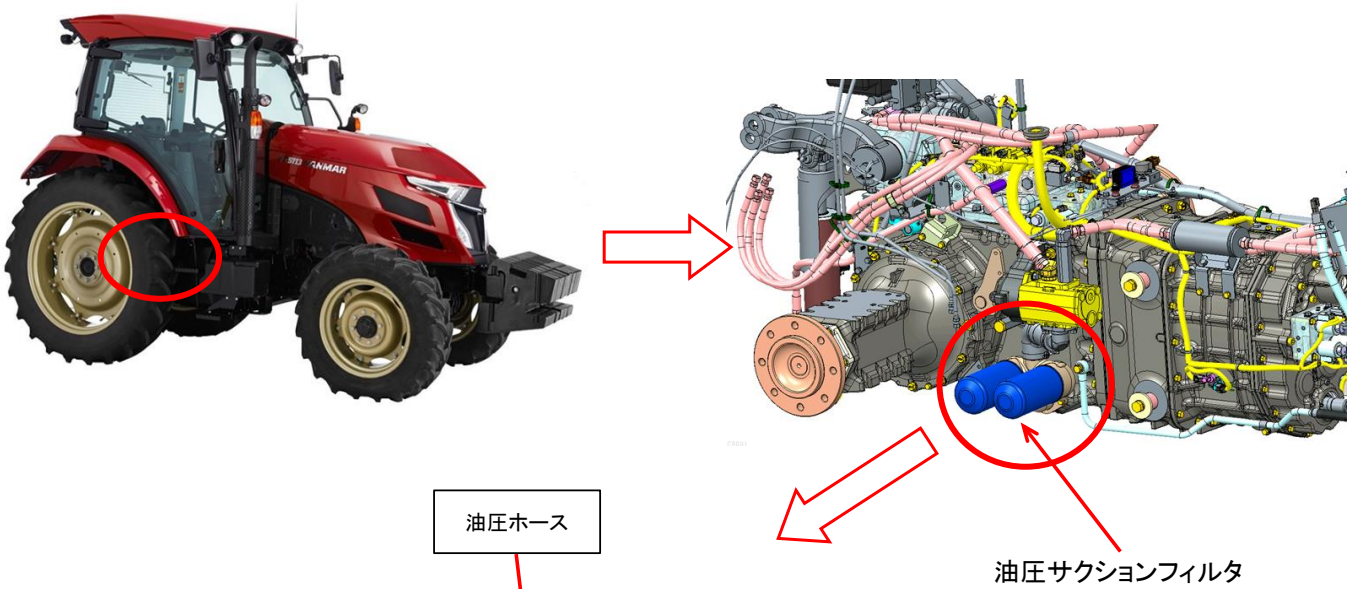

改善前

不具合発生箇所

改善後



バンド

不具合発生箇所

農耕トラクタの油圧回路において、油圧サクションフィルタ部ホースのホースバンドの締付けが不適切なため、ホースが過大に変形し亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン振動等により亀裂が進行し、亀裂部より作動油がもれ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、油圧ホースを新品に交換し、ホースバンドを適正に締付ける。

□ 交換部品を示す。

識別 油圧ホースに白マジック塗布