


改善箇所説明図

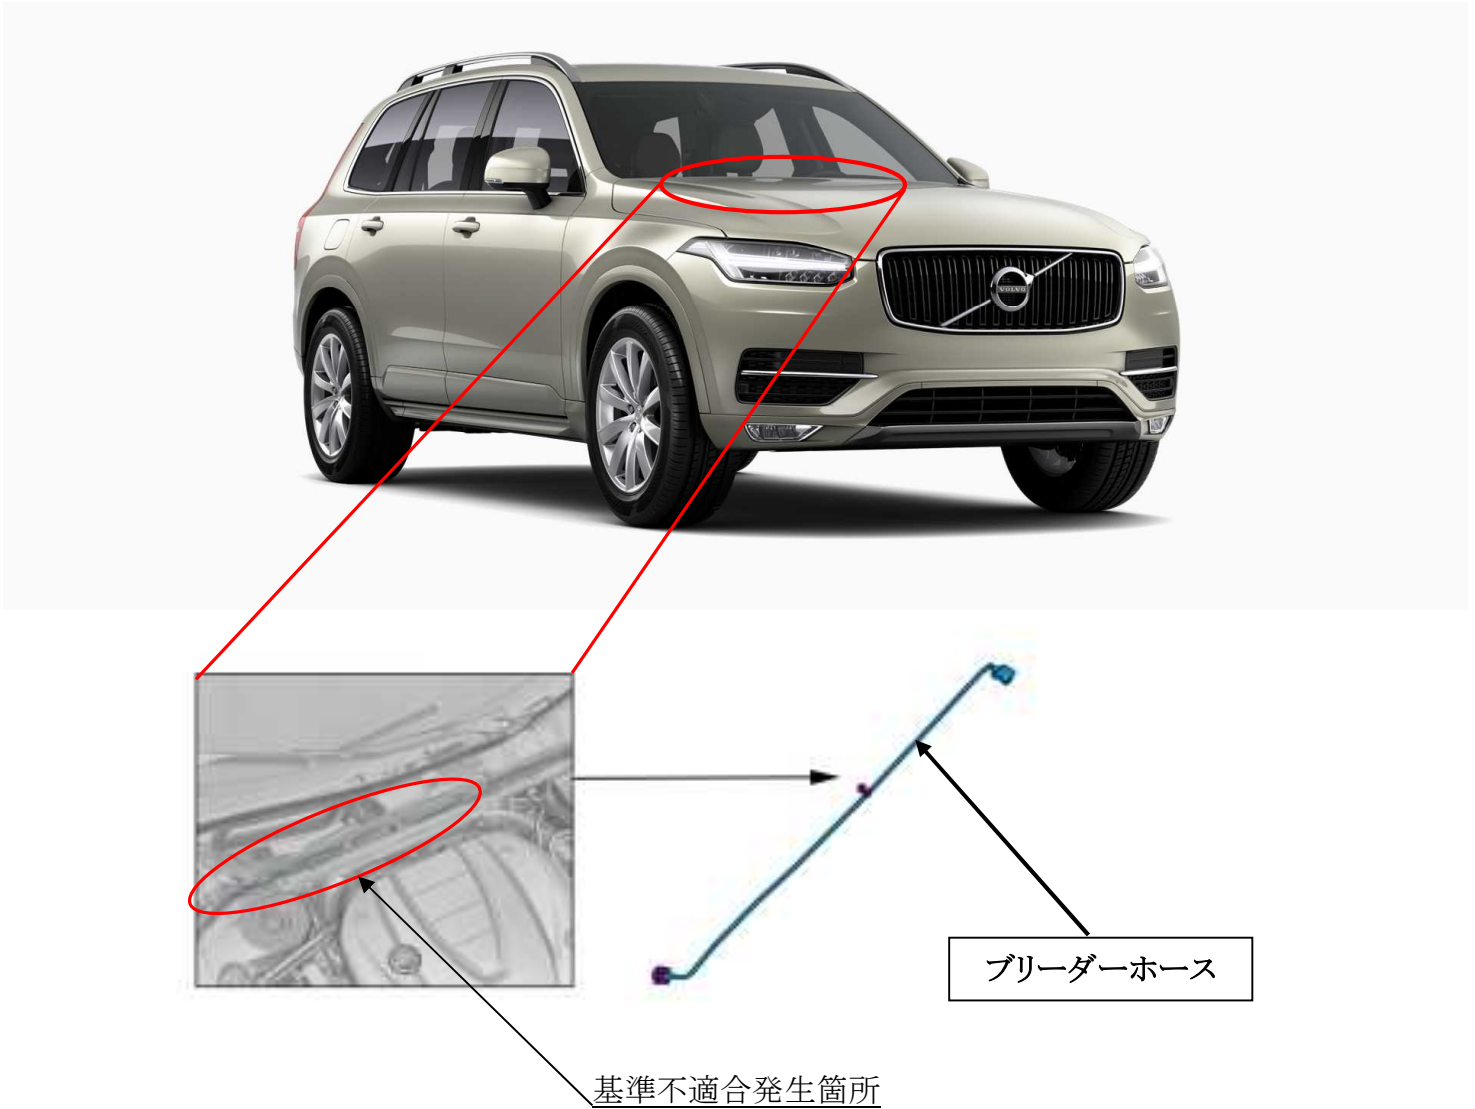

基準不適合発生箇所

エンジン冷却装置において、リザーバタンクとエンジンを繋ぐホース(ブリーダーホース)のコンネクタ部の径が設計より細いため、取付強度が不足し、コンネクタ部に亀裂が生じるものがある。そのため、冷却水が漏れ警告灯が点灯し、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ブリーダーホースを良品に交換する。

識別

助手席側ドアヒンジ部へ黄色ペイントを塗布する。

注: は交換する部品を示す。