


改善箇所説明図

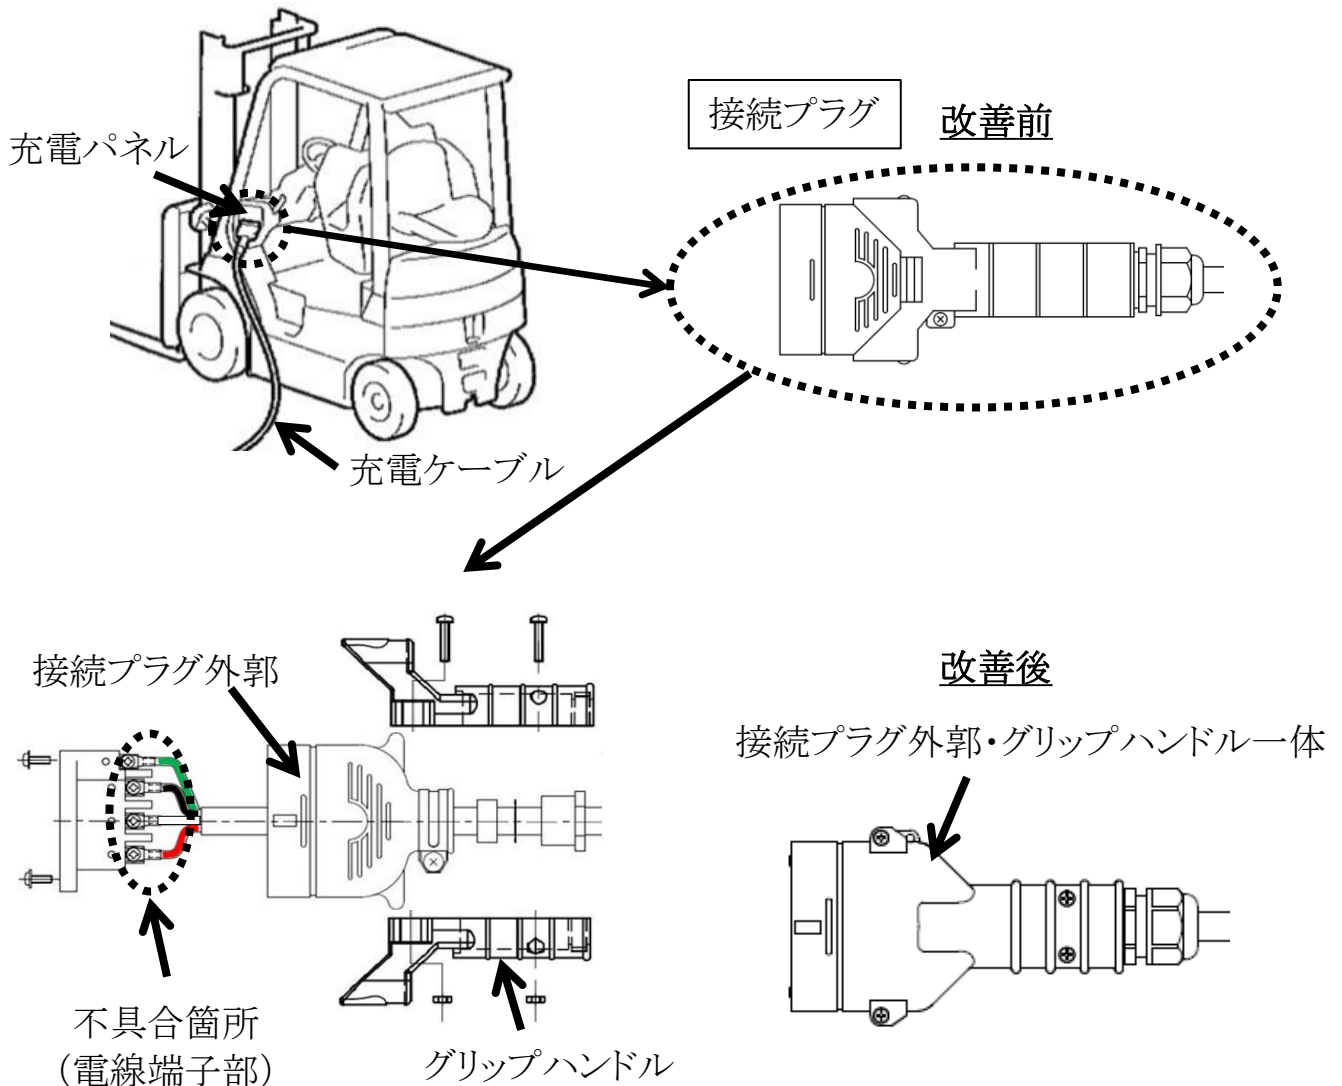

注: は交換部品を示す。

不具合の内容

電動式フォークリフトの充電ケーブルにおいて、接続プラグの形状が不適切なため、車両の充電パネルから充電ケーブルの接続プラグを抜く際に、グリップハンドルを持って大きく揺ると、接続プラグ外郭が変形し、接続プラグ内で電線に無理な力が加わることがある。そのため、電線が端子部で断線、または端子締結ボルトが緩み、充電不能に至るおそれがある。また、断線した電線がショートすると、接続プラグが溶損するおそれがある。

改善の内容

全車両、充電ケーブルの接続プラグを対策品に交換する。