
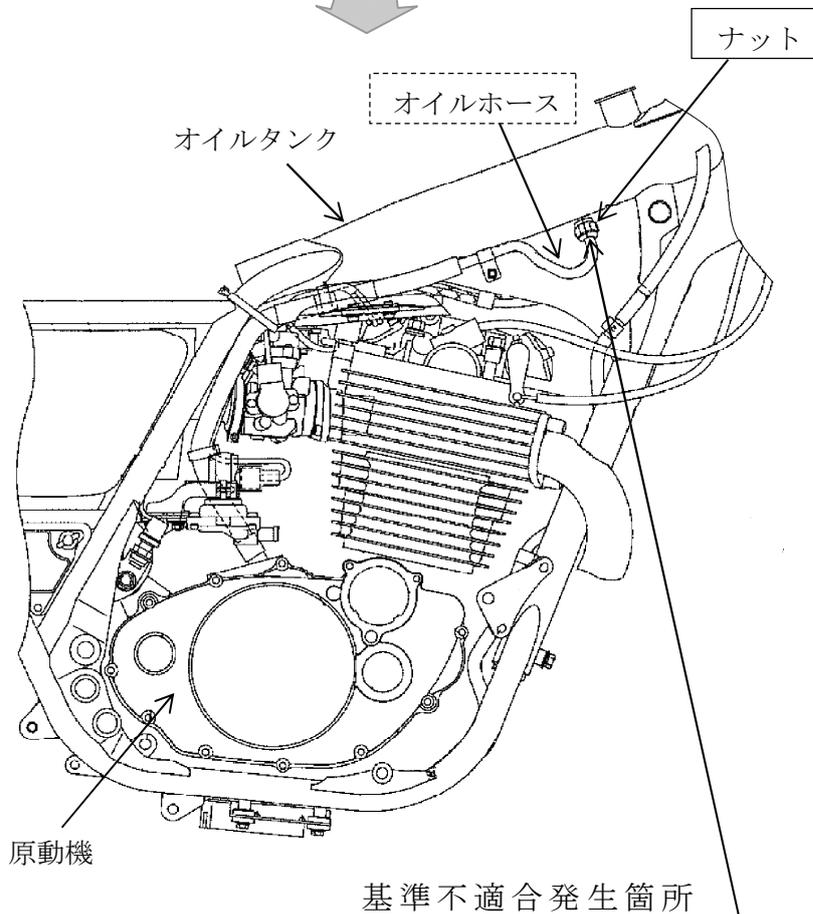


改善箇所説明図

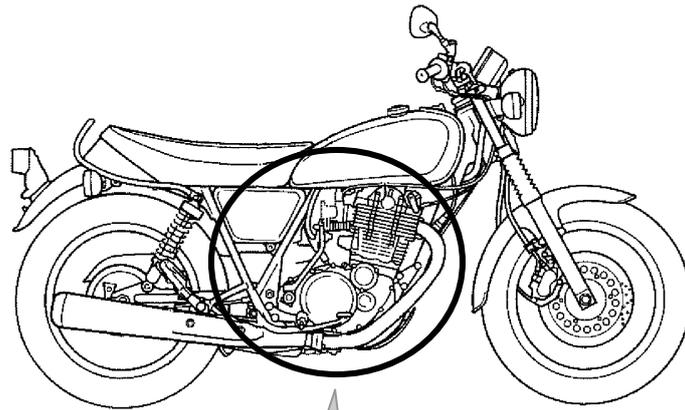

エンジンオイル循環経路のオイルホースとオイルタンクとのナット締結部の締付けトルクの設定が不適切なため、当該締結部の締付けトルクが不足しているものがある。そのため、エンジンオイル循環経路の圧力変動等により当該締結部の気密性が損なわれ、当該締結部からエンジンオイルが漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、当該ナットを新たに設定した締付けトルクで増し締めする。

なお、当該締結部からエンジンオイルの漏れが認められた場合は、オイルホースを新品に交換し、当該ナットを新たに設定した締付けトルクで締め付ける。

識別：車両左側のサイドスタンド取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注： は新たに設定した締付けトルクで締め付ける部品を示す。

は確認結果により交換する部品を示す。