


改善箇所説明図

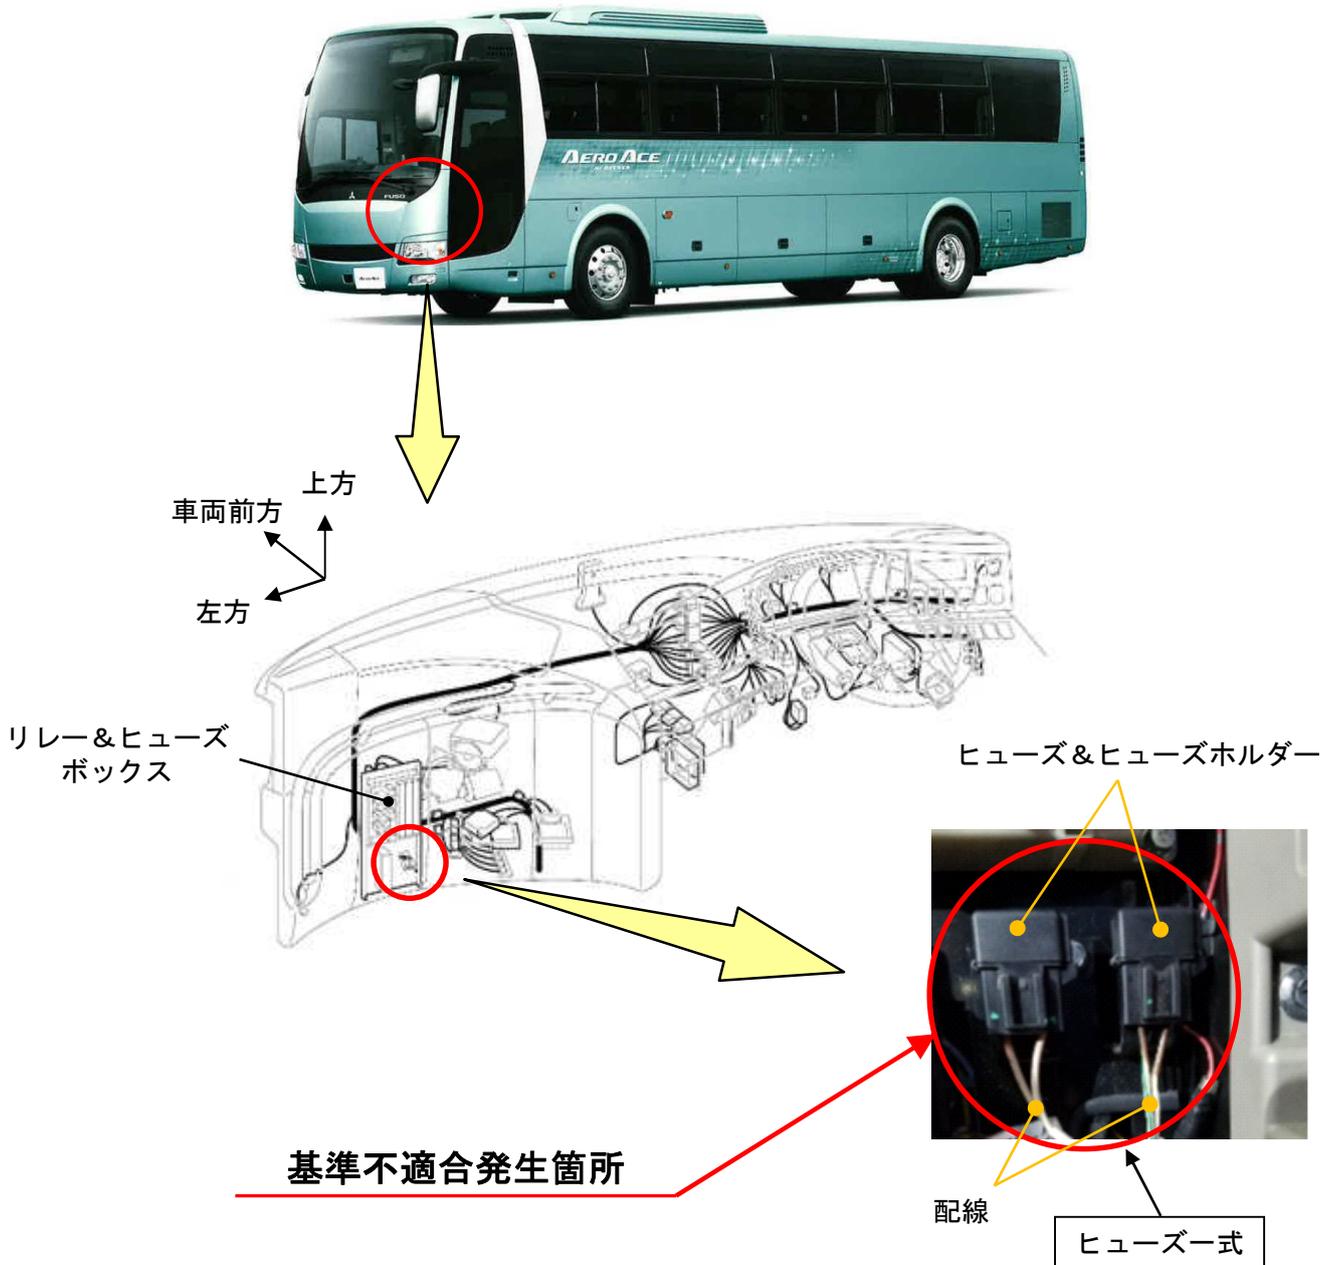

大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーター回路に使用しているヒューズの選定が不適切なため、当該ヒューズの結線部の温度上昇によりヒューズホルダーが溶損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒューズの結線部が露出して短絡が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントドアガラスヒーターのヒューズ式を対策品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB197」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。