連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03- 5253- 8111 内線 42354

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成31年2月28日

	/ /AAA				
リコール届出番号	4439	リコール開始日	平成31年2月28日		
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU問い合わせ先:SUBARU お客様センター取締役社長中村 知美SUBARUコール 0120-052215				
不具合の部位(部品名)	電気装置(制動灯スイッチ)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	制動灯スイッチにおいて、接点方式が不適切なため、車内清掃用品や化粧品類などから揮発するシリコーンガスの影響で接点部に絶縁被膜が生成され導通不良となることがある。そのため、制動灯が点灯しなくなり、横滑り防止装置の警告灯点灯やエンジン始動不良になるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品に交換する。				
不具合件数	1,399件	事故の有無	0 件		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 4439のステッカーを貼付する。				

車名	型式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
スバル	DBA-GE2	「インプレッサ」	GE2-002001 ~ GE2-005757 平成20年9月19日~平成23年10月25日	3, 242	
	DBA-GE3		GE3-002001 ~ GE3-005764 平成20年9月19日~平成23年11月11日	3, 640	
	DBA-GE6		GE6-002001 ~ GE6-003400 平成20年9月20日~平成23年10月17日	1, 176	
	DBA-GE7		GE7-002002 ~ GE7-003991 平成20年9月19日~平成23年10月31日	1, 727	
	CBA-GVB		GVB-002001 ~ GVB-008931 平成22年6月11日~平成26年4月10日	6, 145	
	CBA-GVF		GVF-002001 ~ GVF-006782 平成22年6月10日~平成26年4月9日	4, 179	
	DBA-GJ2		GJ2-002001 ~ GJ2-010011 平成23年11月23日 ~ 平成28年9月29日	5, 838	
	DBA-GJ3		GJ3-002001 ~ GJ3-013411 平成23年11月24日 ~ 平成28年9月29日	9, 281	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
スバル・	DBA-GJ6	「インプレッサ」	GJ6-002001 ~ GJ6-007045 平成23年11月24日 ~ 平成28年9月27日	3, 555	
	DBA-GJ7		GJ7-002001 ~ GJ7-022915 平成23年11月25日 ~ 平成28年9月29日	16, 050	
	DBA-GP2		GP2-002001 ~ GP2-034921 平成23年11月23日 ~ 平成28年9月30日	25, 591	
	DBA-GP3		GP3-002001 ~ GP3-032739 平成23年11月24日 ~平成28年9月30日	25, 298	
	DBA-GP6		GP6-002001 ~ GP6-015433 平成23年11月24日 ~ 平成28年9月30日	9, 850	
	DBA-GP7		GP7-002001 ~ GP7-139250 平成23年11月24日 ~ 平成29年3月29日	107, 990	
	DBA-SJ5	「フォレスター」	SJ5-002001 ~ SJ5-068147 平成24年10月10日~平成27年10月20日	59, 394	
	DBA-SJG		SJG-002002 ~ SJG-028954 平成24年10月5日 ~ 平成27年10月20日	23, 772	
	(16型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月19日 ~ 平成29年3月29日	(計306, 728台)	