

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年 6月 6日

リコール届出番号	4508	リコール開始日	令和 元年 6月 7日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位(部品名)	制動灯(後輪用制動灯スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪用制動灯スイッチの構成部品の材質が不適切なため、スイッチ内部に浸入した雨水等により当該部品に錆が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、接点部の導通不良または可動接点の作動不良により、制動灯が不灯または常灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後輪用制動灯スイッチを対策品に交換する。		
不具合の件数	36件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.4508のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BK-DN11A	「GSX250R」	LC6DN11AZ01100100～LC6DN11AZ01104436 平成29年3月16日～平成31年4月15日	4,337	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月16日～平成31年4月15日	(計4,337台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。