


## 改善箇所説明図

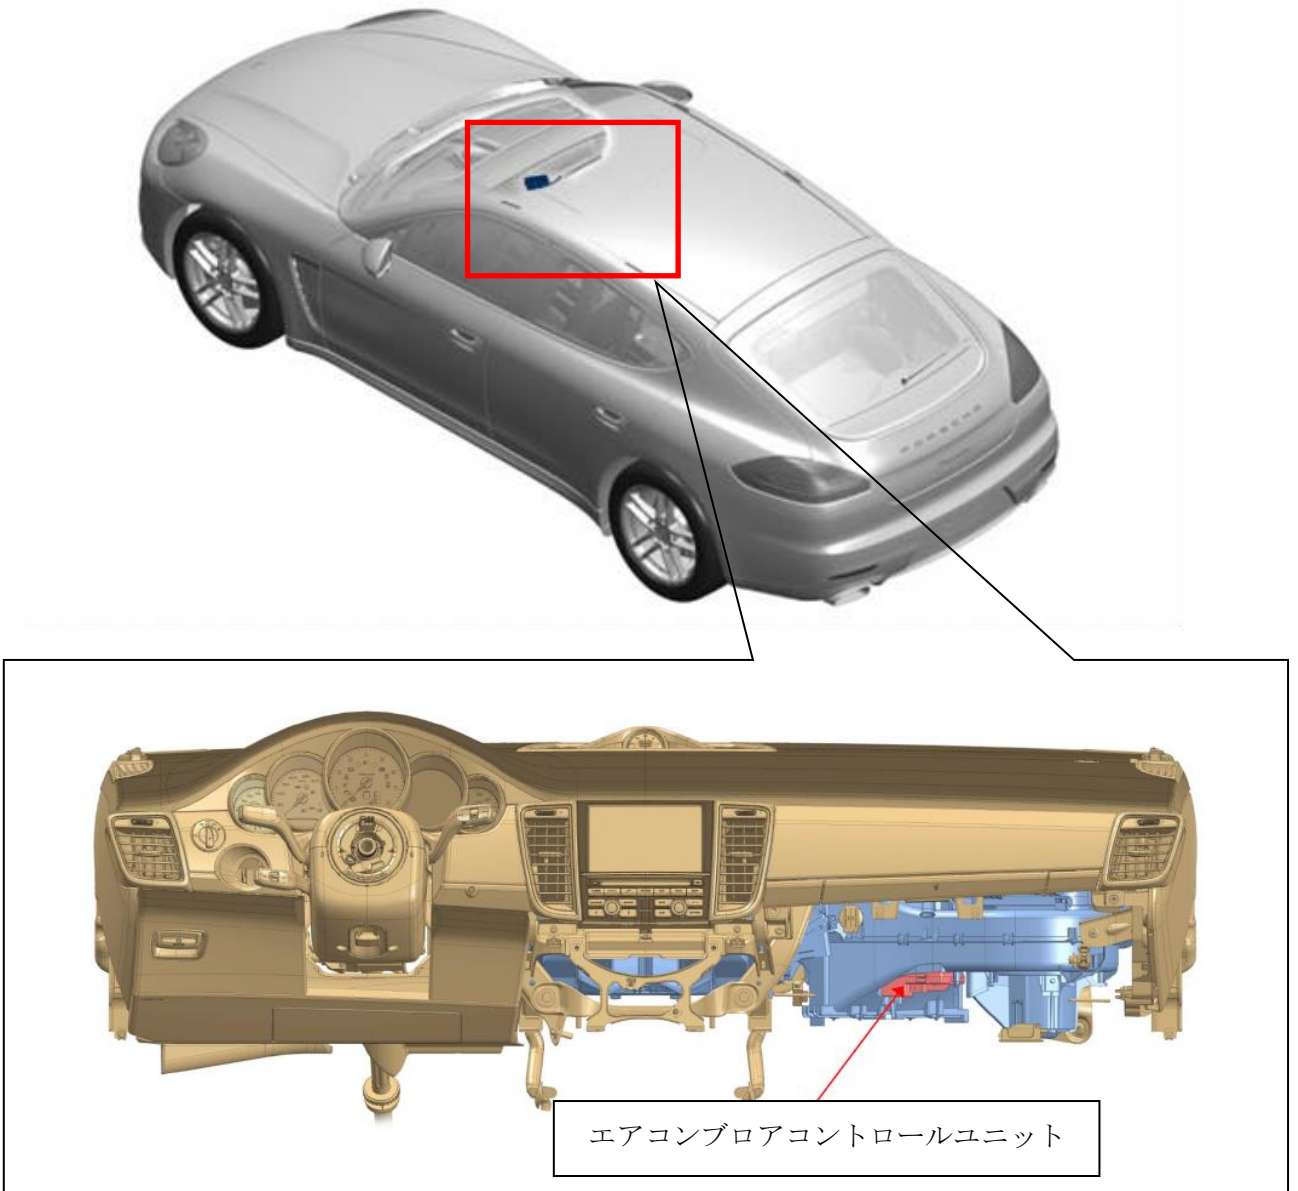

### 基準不適合発生箇所

エアコンブロアコントロールユニットにおいて、ハウジング形状が不適切なため、防水性が不十分なものがある。そのため、同ユニット内部に水分が浸入すると、内部の電気配線が短絡し基板が焼損して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、エアコンブロアコントロールユニットの部品番号を点検し、交換対象の部品が装着されている場合には対策品に交換する。

なお、対策品の準備に時間を要するため、暫定対策として同ユニットに防水用のシールと電源遮断用のリレーを追加で組付ける。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は改善部品を示す