

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月27日

リコール届出番号	外-2877	リコール開始日	令和元年6月28日	
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 製作国：タイ王国 副社長 神戸健史 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2877のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GD6	「フィットアリア」	GD6-1000024～GD6-1005579 平成14年11月29日～平成16年2月6日	1,860	
	DBA-GD6		GD6-1100004～GD6-1101861 平成16年2月28日～平成17年3月16日	346	
			GD6-1200003～GD6-1200952 平成17年3月26日～平成17年9月22日	125	
	LA-GD7		GD7-1000061～GD7-1000960 平成15年2月7日～平成16年2月10日	366	
	DBA-GD7		GD7-1100002～GD7-1100414 平成16年3月3日～平成17年3月12日	90	
			GD7-1200021～GD7-1200178 平成17年3月29日～平成17年9月23日	37	
	LA-GD8		GD8-1000062～GD8-1010828 平成14年11月30日～平成16年2月12日	3,976	
	DBA-GD8		GD8-1100010～GD8-1103033 平成16年2月25日～平成17年4月23日	798	
	GD8-1200004～GD8-1201557 平成17年3月24日～平成17年9月24日	348			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD8	「フィット アリア」	GD8-1300020～GD8-1304216 平成17年10月12日～平成18年11月6日	831	
			GD8-1400003～GD8-1402155 平成18年11月9日～平成19年6月6日	309	
			GD8-1500011～GD8-1503654 平成19年6月12日～平成20年8月9日	467	
	LA-GD9		GD9-1000061～GD9-1001169 平成15年2月7日～平成16年1月15日	473	
	DBA-GD9		GD9-1100004～GD9-1101142 平成16年3月3日～平成17年3月29日	292	
			GD9-1200002～GD9-1200388 平成17年3月29日～平成17年8月19日	63	
			GD9-1300011～GD9-1301129 平成17年10月12日～平成18年11月4日	203	
			GD9-1400011～GD9-1400741 平成18年11月8日～平成19年6月6日	105	
			GD9-1500001～GD9-1500868 平成19年6月15日～平成20年7月22日	107	
	(計8型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年11月29日～平成20年8月9日	

(備考)

本届出の対象範囲は、平成26年6月23日から平成27年10月1日付けの届出番号「外-2060」「外-2175」「外-2190」「外-2242」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したものについて、再度リコール届出をするものである。