


## 改善箇所説明図

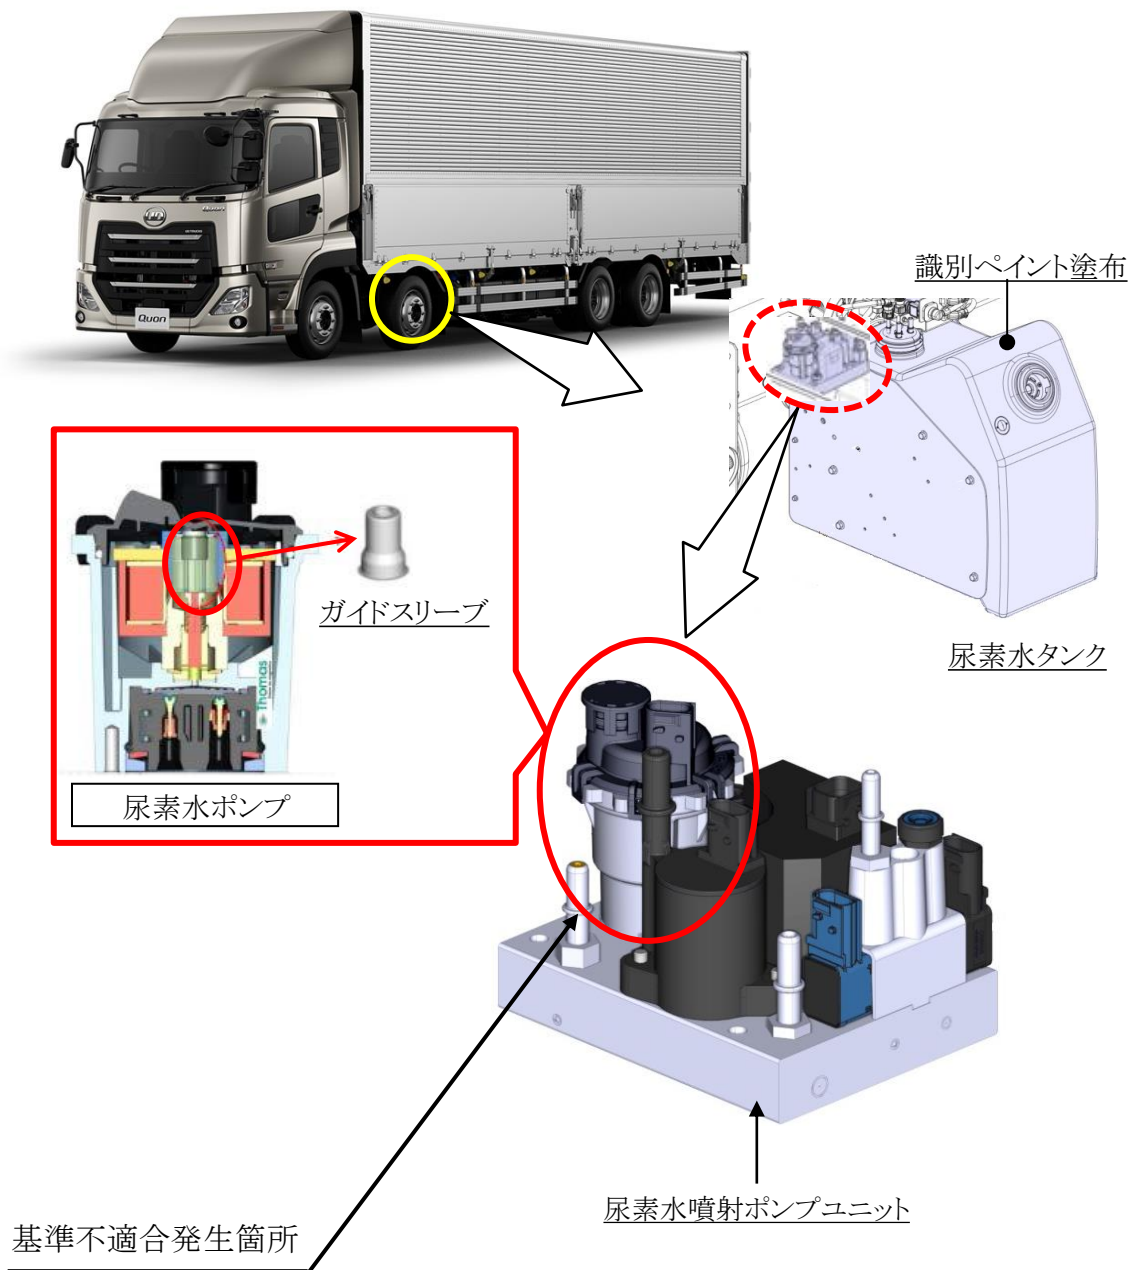

大型トラックの尿素選択還元型触媒システム(尿素SCRシステム)において、尿素水ポンプ内ガイドスリーブの加工が不適切なため、ポンプ作動時の圧力によって当該スリーブ先端部に亀裂が発生することがある。そのため、当該スリーブ先端部が破断し尿素水ポンプの機能が損なわれ、警告灯が点灯するとともに排出ガス中の窒素酸化物(NOx)の排出値が基準値を超えるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、尿素水ポンプを対策品に交換する。

注：□ は交換する部品を示す。

識別：尿素水タンクのキャップ上部に白色または黄色のペイントを塗布する。