

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年12月12日

リコール届出番号	外-2940	リコール開始日	令和元年12月12日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	乗員保護装置（エアバッグコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電源用コンデンサのコーティング硬化工程が不適切なため、電源用コンデンサの耐久性が低いものがある。そのため、当該コンデンサが劣化するとコントロールユニットが誤作動し、最悪の場合、エアバッグ及びシートベルトテンショナーが突然作動する、又は、衝突時に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのプログラムを書換える。 当該プログラム書換え後に警告灯が点灯し、特定の故障コードが入力された場合は、当該コントロールユニットを無償交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 外-2940のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-7NCTH	VW シャラン1.4 110kW	WVWZZZ7NZFV045142～WVWZZZ7NZFV051720 平成27年6月20日～平成27年7月22日	44	
	DBA-7NCZD		WVWZZZ7NZGV205571～WVWZZZ7NZGV228165 平成27年8月21日～平成28年2月9日	1,441	
	ABA-5NCCZ	VW ティグアーン 2.0T	WVGZZZ5NZFW110711～WVGZZZ5NZGW031930 平成27年6月20日～平成27年11月14日	81	
	DBA-5NCTH	VW ティグアーン 1.4	WVGZZZ5NZFW108592～WVGZZZ5NZGW064264 平成27年6月20日～平成28年2月9日	436	
	ABA-3CCDAC	VW CC 1.8T	WVWZZZ3CFE829576～WVWZZZ3CZGE510367 平成27年7月6日～平成28年1月21日	9	
	(計5型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年6月20日～平成28年2月9日	(計2,011台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。