


改善箇所説明図

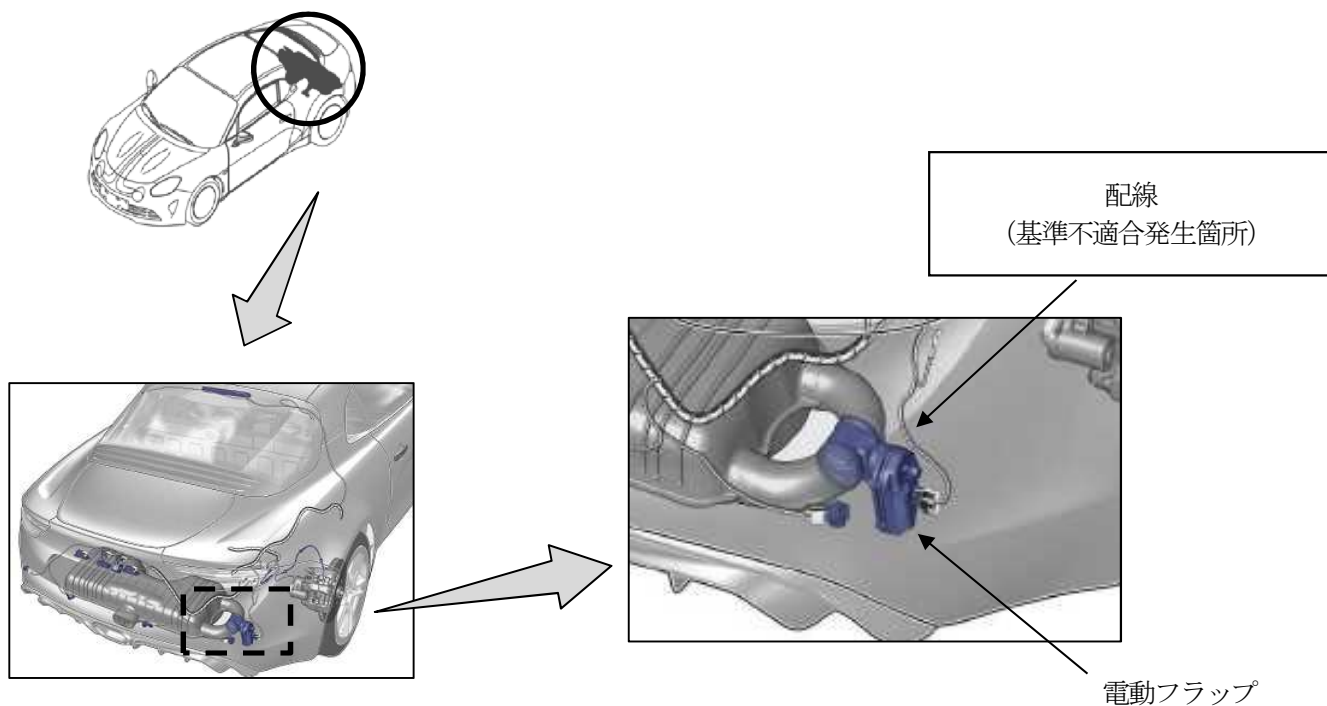

注: は対策する部品を示す

マフラーにおいて、排気音質を切り替える電動フラップ制御配線の防熱対策が不適切なため、マフラーの放射熱で当該配線が損傷することがある。そのため、配線がショートしてヒューズが切れ、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電動フラップ制御配線に耐熱材を取り付ける。なお、当該配線に損傷がある場合は、損傷箇所を修理する。

識別

ブルーステッカーの空欄に 0D4X と記入し、トランク床面の右側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー:
寸法: 縦6.5cm、横7.5cm
色: 青地に黒枠を印刷

