
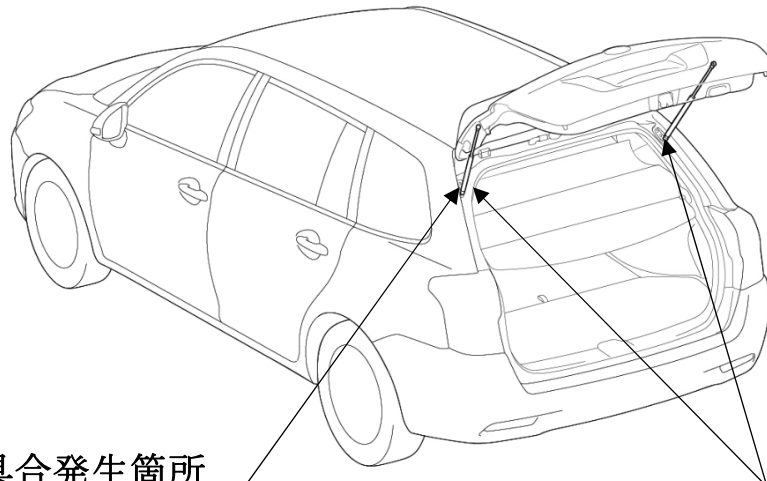


改善箇所説明図

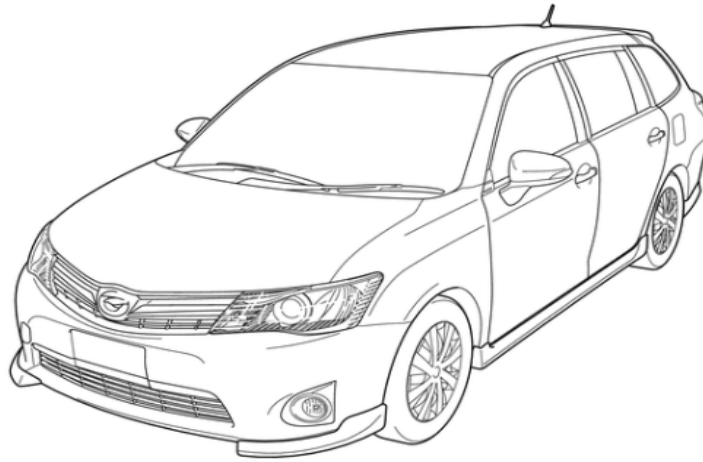

不具合発生箇所

ダンパステー

注：□ は交換部品を示す。

バックドア用ガス封入式ダンパステーにおいて、メッキ工程での温度管理が不適切なため、メッキ生成時の内部応力によりダンパステー表面に微小亀裂が発生するものがある。そのため、封入されたガスが漏れ、最悪の場合、バックドアを保持できなくなるおそれがある。

改善の内容

ダンパステーの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

なお、製造番号を確認できない一部車種については、全車両、ダンパステーを良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の左下部に黄色ペイントを塗布する。