

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年5月28日

リコール届出番号	4751	リコール開始日	令和2年5月29日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	21件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4751のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RW1	「CR-V」	RW1-1000013～RW1-1003202 平成30年7月9日～平成31年1月8日	3,190	
	DBA-RW2		RW2-1000101～RW2-1001857 平成30年7月13日～平成31年1月7日	1,757	
	6AA-RT5		RT5-1000025～RT5-1001456 平成30年10月3日～平成31年1月8日	1,432	
	6AA-RT6		RT6-1000023～RT6-1001244 平成30年10月3日～平成31年1月14日	1,222	
	6AA-ZE4	「インサイト」	ZE4-1000066～ZE4-1002943 平成30年11月20日～平成31年3月12日	2,878	
	DBA-FC1	「シビック」	FC1-1004851～FC1-1005747 平成30年6月29日～平成30年9月28日	897	
			FC1-1100001～FC1-1100530 平成30年10月24日～平成31年1月12日	530	
	DAA-KC2	「LEGEND」	KC2-1200646～KC2-1201165 平成30年6月4日～令和元年6月28日	520	
KC2-5200002 平成30年10月31日			1		
(計7型式)	(計4車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月4日～令和元年6月28日	(計12,427台)	