


改善箇所説明図

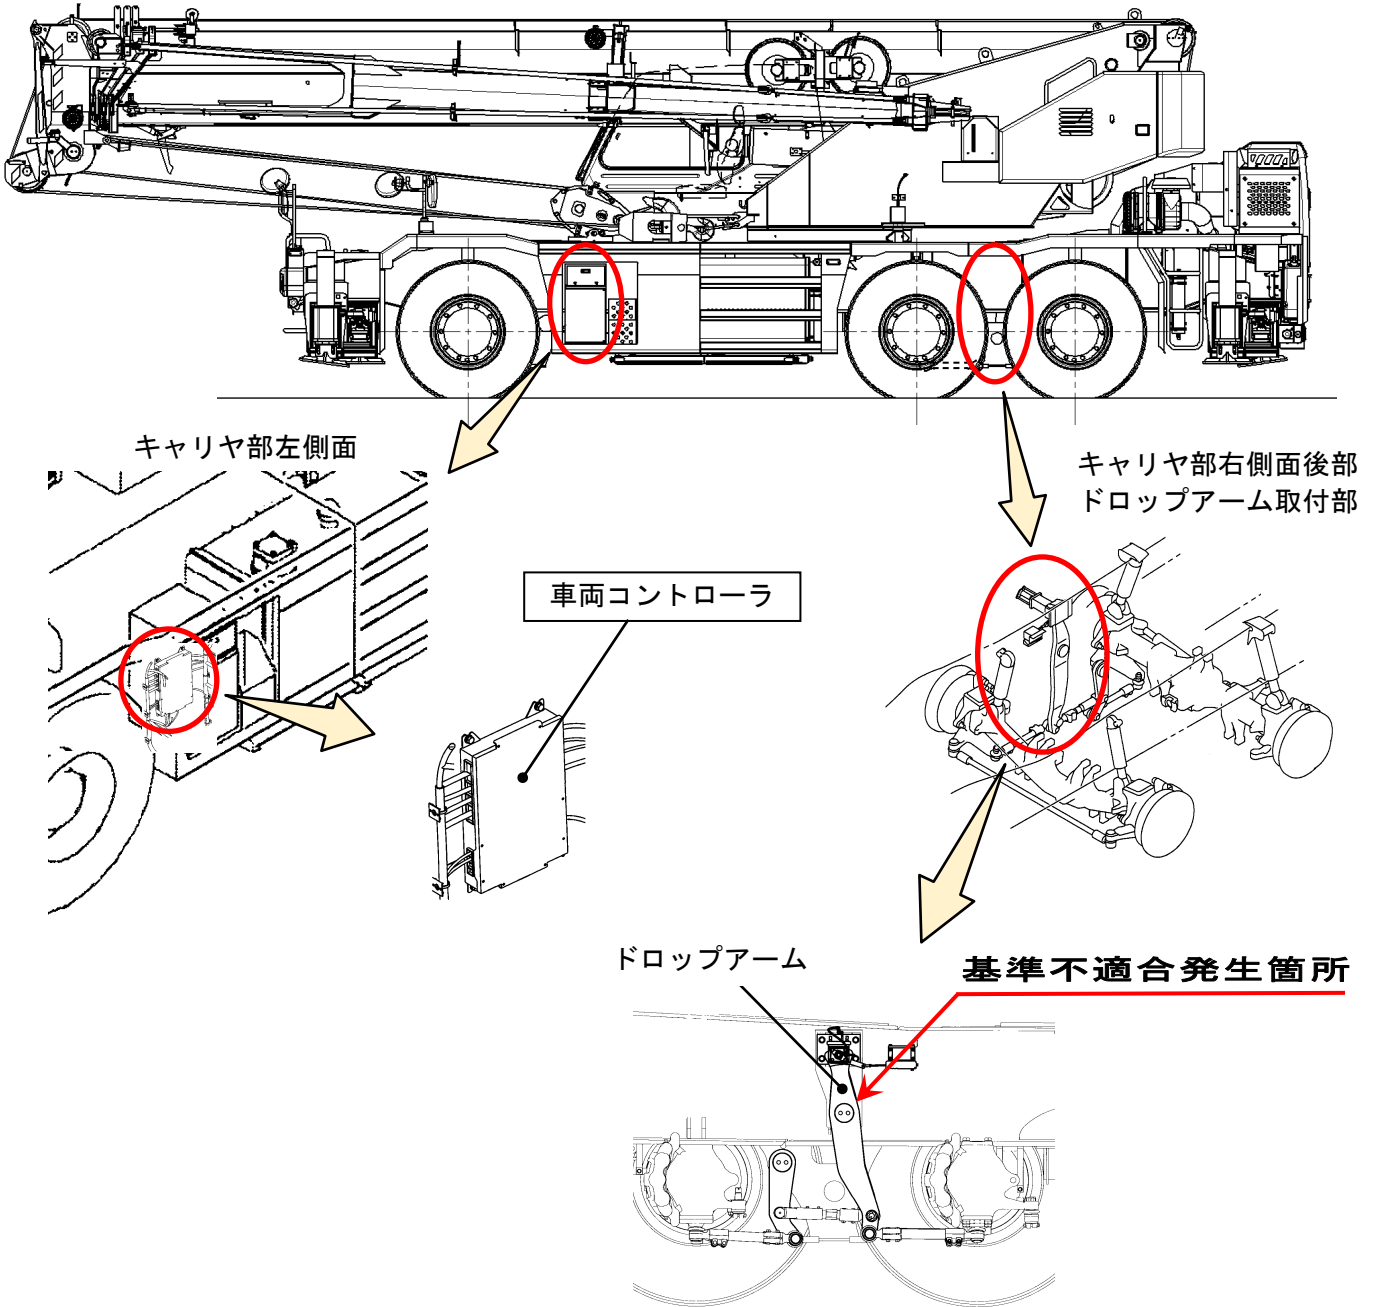


ホイール・クレーンのかじ取装置において、後輪操舵ロック用システムの制御プログラムが不適切なため、後輪操舵ロック時にドロップアームに想定以上の力が掛かることがある。そのため、ドロップアームが変形し、直進安定性が低下するおそれがある。

改善措置の内容
 全車両、車両コントローラの制御プログラムを対策プログラムに変更する。
 また、ドロップアームが変形していた場合は、ドロップアームを新品に交換する。

注：□は、プログラムを書換える部品を示す。
 識別：作業完了車には、所定の位置に赤色マーキングを施す。

車両コントローラ

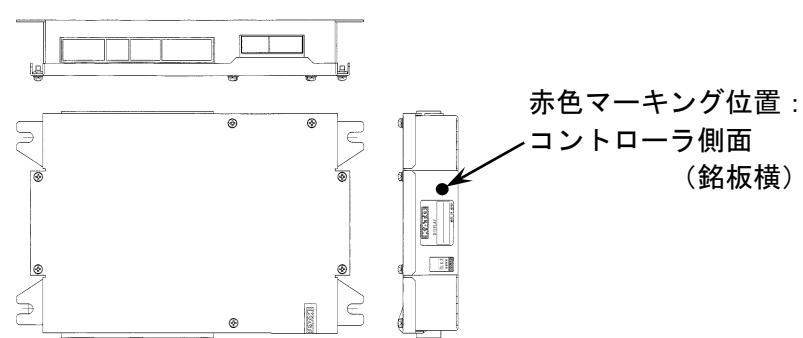

赤色マーキング位置：
 コントローラ側面
 (銘板横)