


## 改善箇所説明図

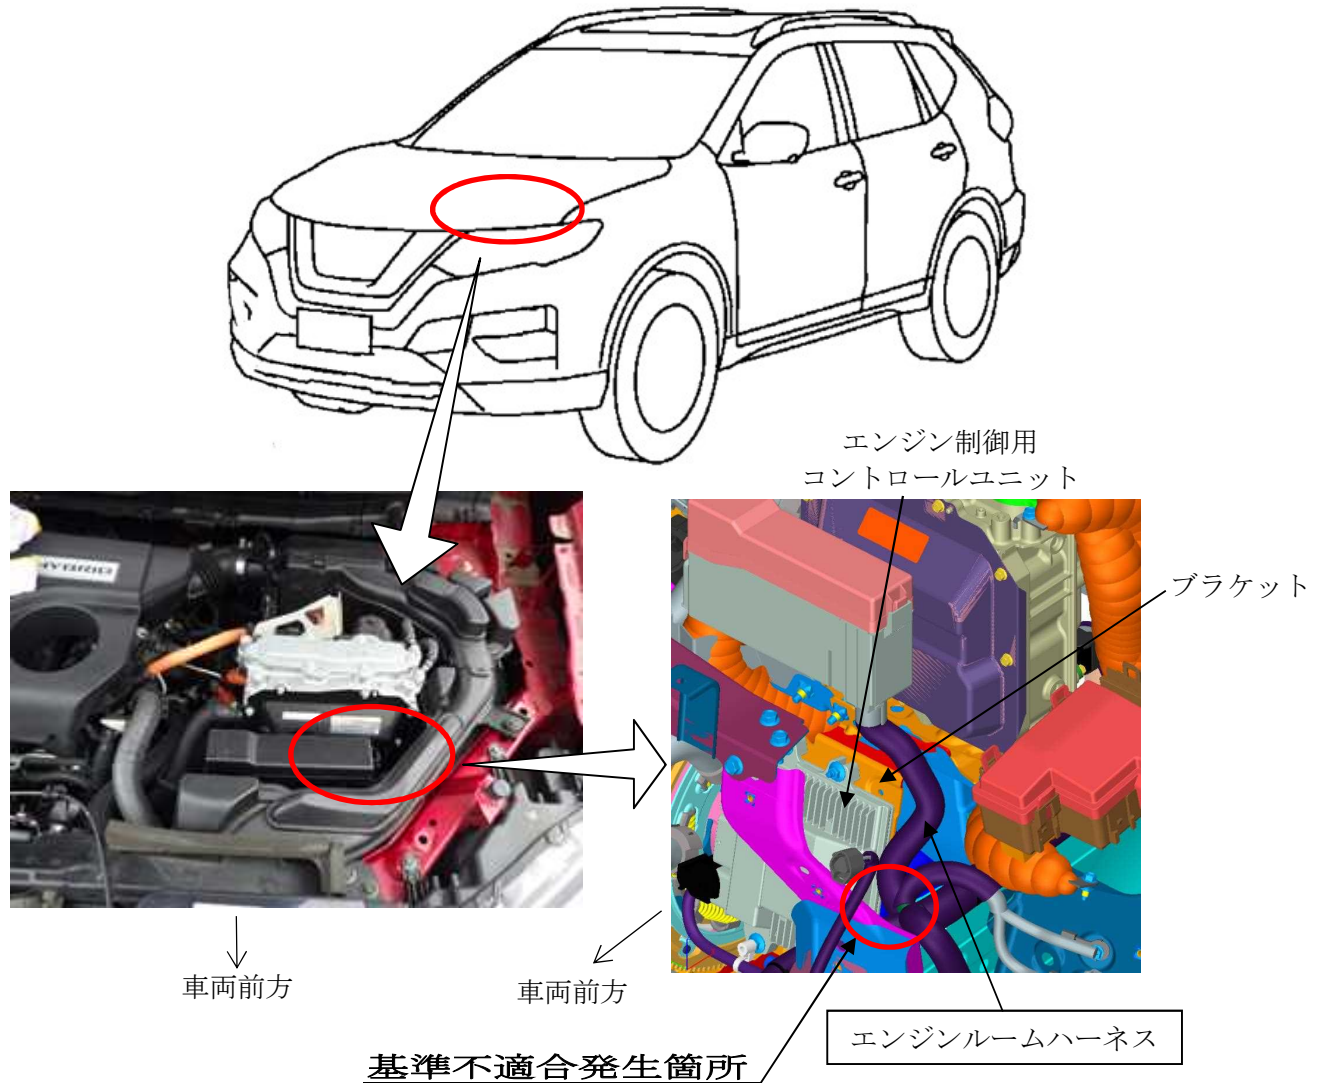

ハイブリッド車のエンジンルームハーネスにおいて、エンジンルームハーネスの配策が不適切なため、エンジン制御用コントロールユニットを固定しているブラケットとの隙が不足しているものがある。そのため、当該ハーネスがブラケットに干渉し電線の被覆が削られて短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、その後再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンルームハーネス当該部位に干渉保護材を装着する。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。