


# 改善箇所説明図

## 不具合発生箇所

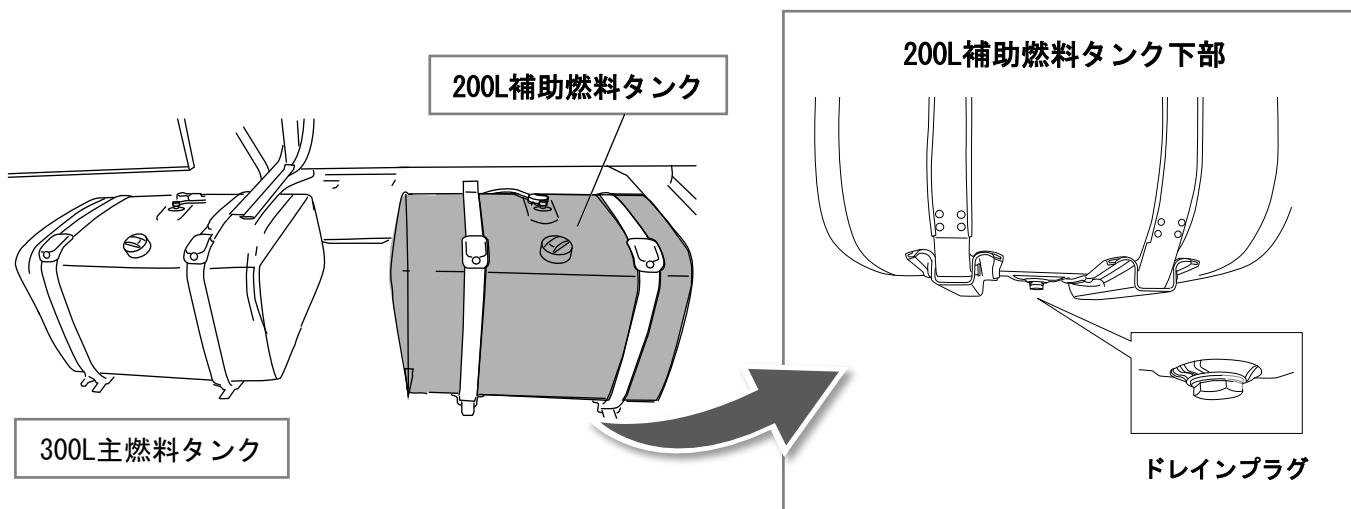

注:  内は改善対象部品を示す

## 不具合の内容

車両の補助燃料タンクにおいて、車両設計が不適切なため走行振動や走行による燃料移動の影響で水抜きドレインプラグ周辺に応力が集中するものがある。そのため、当該ドレインプラグ周辺にヒビが入り、燃料漏れが発生し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、補助燃料タンクを対策品に交換する。

## 識別表示

ドレインプラグに赤色のペイントでマーキングを実施し、メンテナンスノートに実施作業の記録を記載する。  
車両ドアの型式プレート付近の認識しやすいスペースに識別ステッカーを貼付する。

