

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年5月26日

リコール届出番号	2753	リコール開始日	平成23年5月27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、燃料タンクと燃料揺動抑止板（バッフルプレート）の溶接部の耐久性が不足しているため、燃料揺動の繰返しにより亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して折損し、発進時または停止時等の燃料の揺動により異音が発生するおそれがあり、最悪の場合、 ① 前輪駆動車において、バッフルプレートが燃料ポンプの電源端子に接触してヒューズが切れ、燃料ポンプが停止し、走行中にエンストし再始動できなくなるおそれがある。 ② 全輪駆動車において、バッフルプレートが脱落して燃料タンク内部の燃料残量測定器に干渉し、燃料計が正しく作動せず、燃料が無くなったことに気付かず、走行中にエンストし再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	前輪駆動車は、全車両、当該燃料ポンプにカバーを追加する。 全輪駆動車は、全車両、当該バッフルプレート補強板を追加する。		
不具合件数	17件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2753のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-C25 DBA-C25	セレナ	C25-000001～C25-320858 平成17年4月14日～平成20年6月16日	154,368	①
	CBA-NC25 DBA-NC25		NC25-000001～NC25-204161 平成17年4月14日～平成20年8月28日	31,685	②
	DBA-CC25		CC25-000001～CC25-170455 平成18年5月24日～平成20年6月13日	61,536	①
	DBA-CNC25		CNC25-000001～CNC25-153654 平成18年5月25日～平成20年8月28日	10,703	②
スズキ	DBA-SC25	ランディ	C25-600001～C25-661376 平成18年12月21日～平成20年6月10日	5,058	①
	DBA-SNC25		NC25-600001～NC25-660321 平成18年12月21日～平成20年8月28日	1,160	②
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月14日～平成20年8月28日	(計264,510台)	① 220,962 ② 43,548

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。